


MAPEAMENTO DE DANOS		
LEGENDA		
HACHURA	PATOLOGIAS / DRESCIÇÃO	DIAGNÓSTICOS
	Crescimento de vegetação	Presença de umidade e ausência de manutenção
	Desgaste / Irregularidade da camada pictórica e presença de sujidade	Intepéres, presença de umidade, ausência de manutenção e medidas preventivas
	Desprendimento superficial da camada de reboco e/ou pintura	Inteperes, incidência solar, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e/ou preventiva e problema de aderência da tinta ao reboco
	Desprendimento integral da camada de reboco, deixando a alvenaria a mostra	Problema de aderência do reboco ao substrato, presença de umidade e incidência solar
	Desprendimento da camada de pintura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Manchas de umidade	Falhas na vedação de telhas, capilarização da água no embasamento, ausência de reparos regulares (repintura e limpeza de superfície)
	Manchas negras geralizada com perda integral da camada de pintura e eventual, preseça de limo.	Sujidade acumulada por ação de intemperes, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e medidas preventiva
	Sujidade superficiais aderidas	Ausência de procedimentos regulares de limpeza
	Desgaste por abrasão	Desgaste provocado por atrito ou raspagem
	Oxidação de peças metálicas	Ação da umidade, ausência de camada antiferruginosa
	Acúmulo de águas	Entupimento de calhas e condutores, irregularidade do piso, má vedação, ausência ou ineficiência do ponto de saída (ralo) da água de lavagem, da chuva e/ou da fonte.

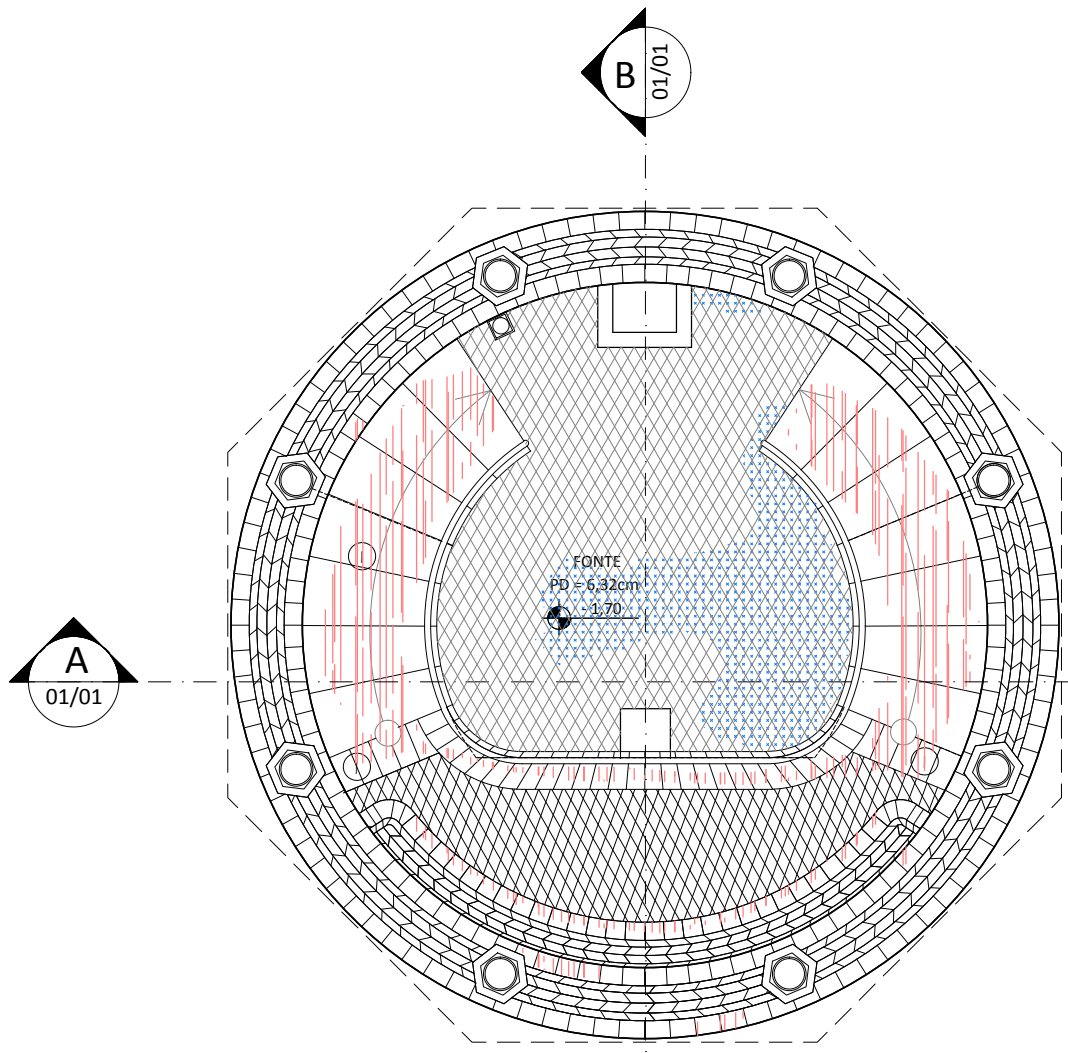

PLANTA DE MATERIAIS
FONTE DUQUE DE SAXE
ESCALA 1/50



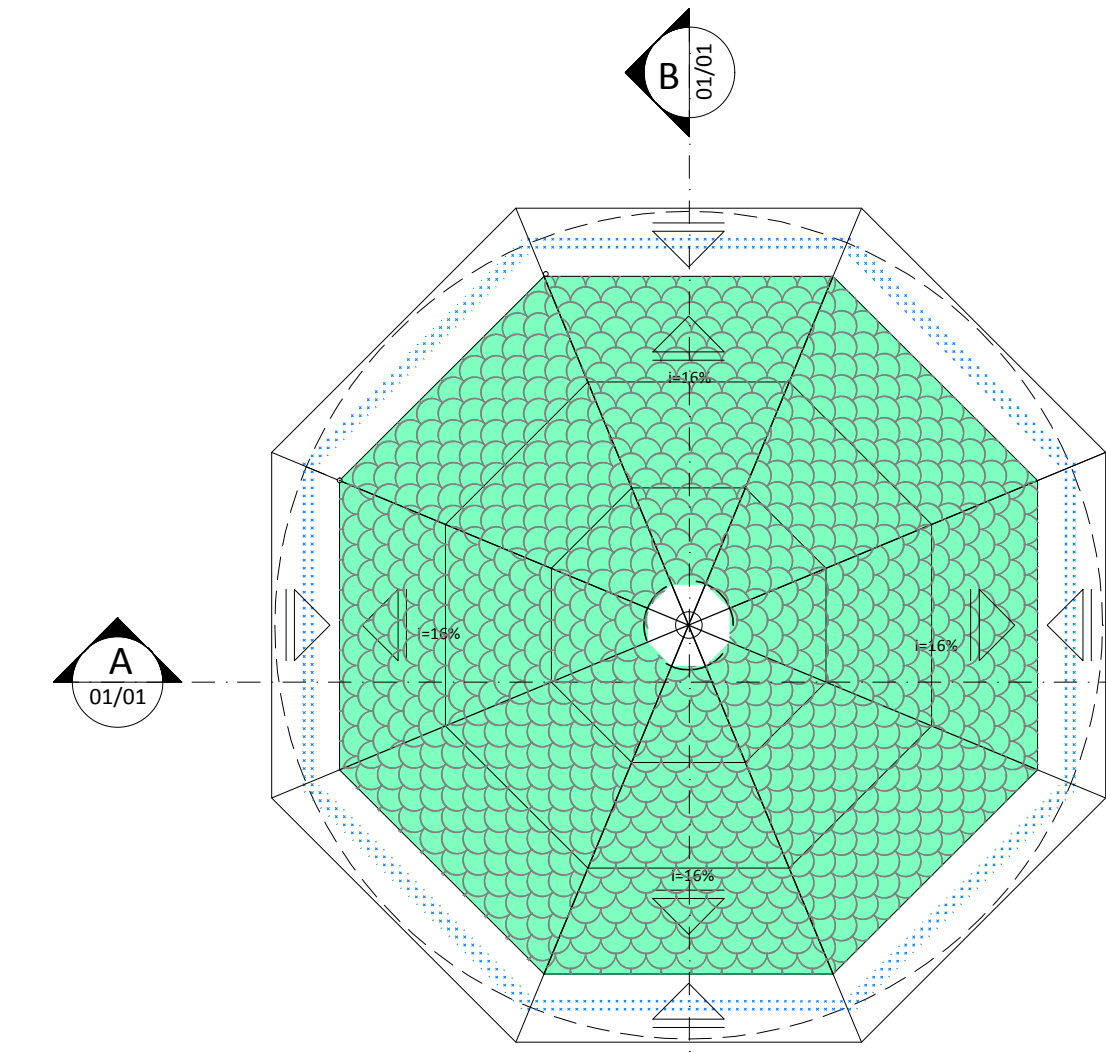



DIAGRAMA DE COBERTURA
FONTE DUQUE DE SAXE
ESCALA 1/50

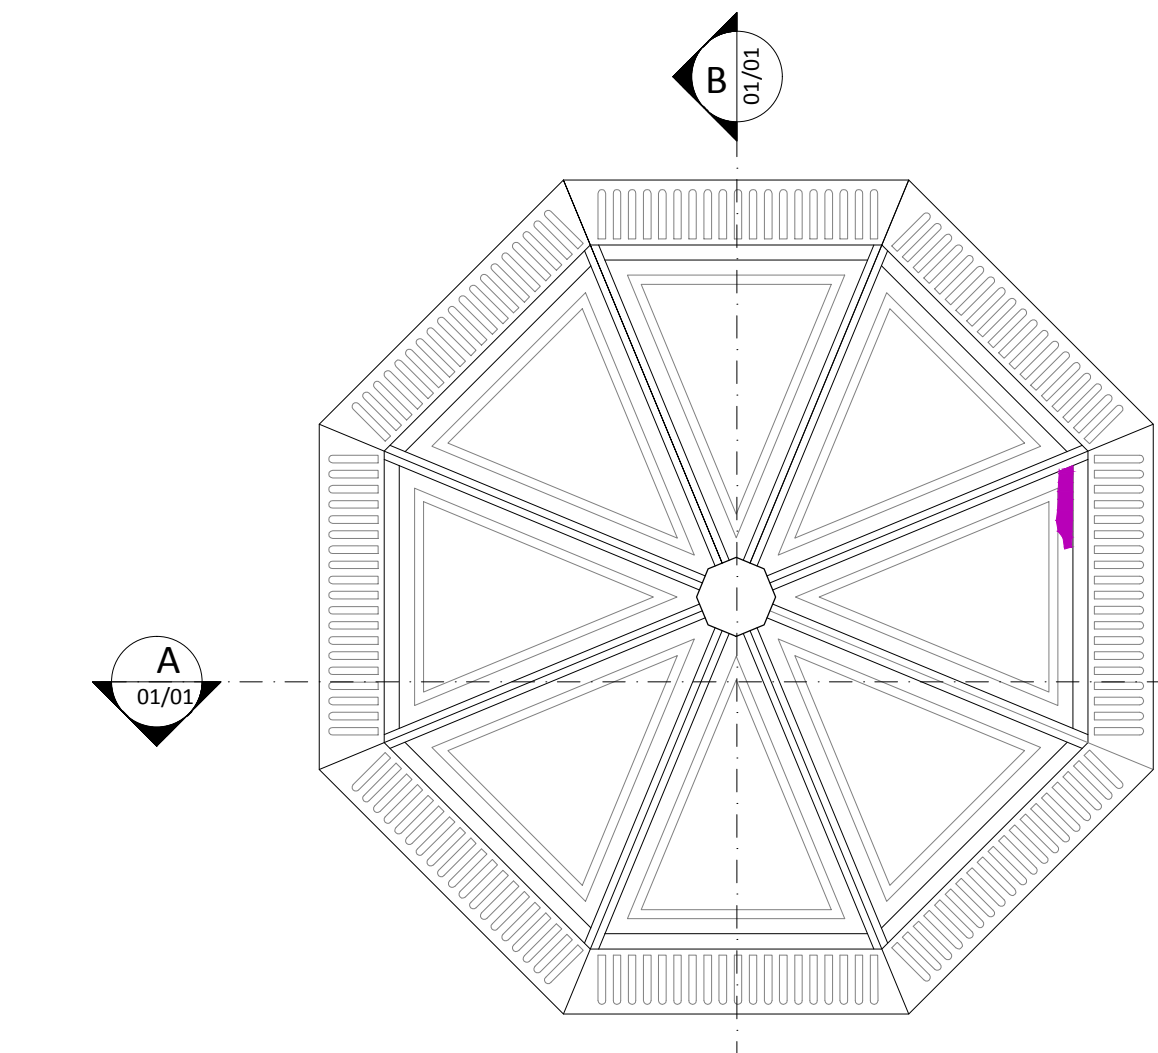


DETALHE DO FORRO INTERNO
FONTE DUQUE DE SAXE
ESCALA 1/50

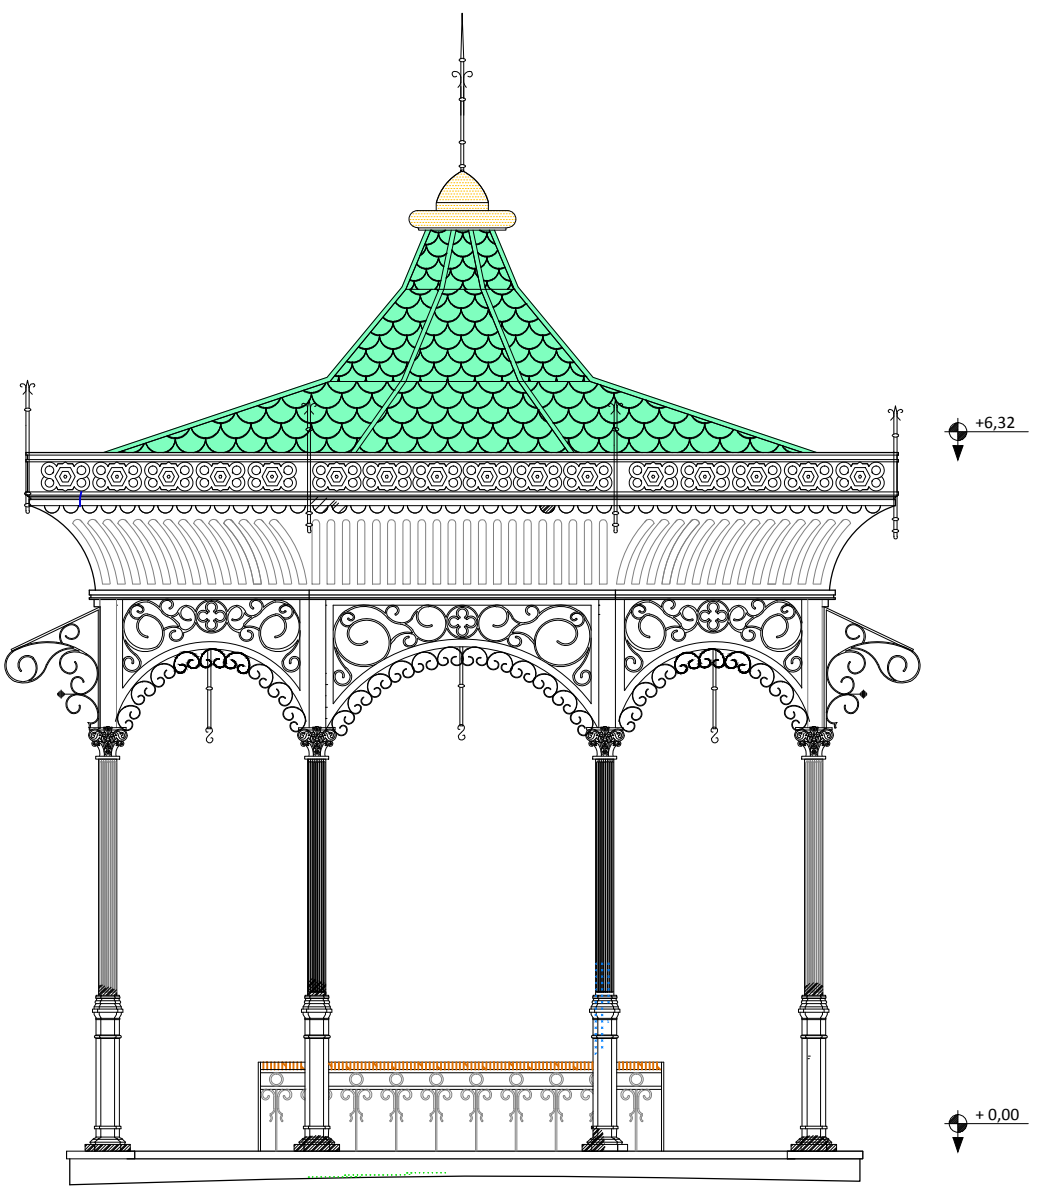


FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/50

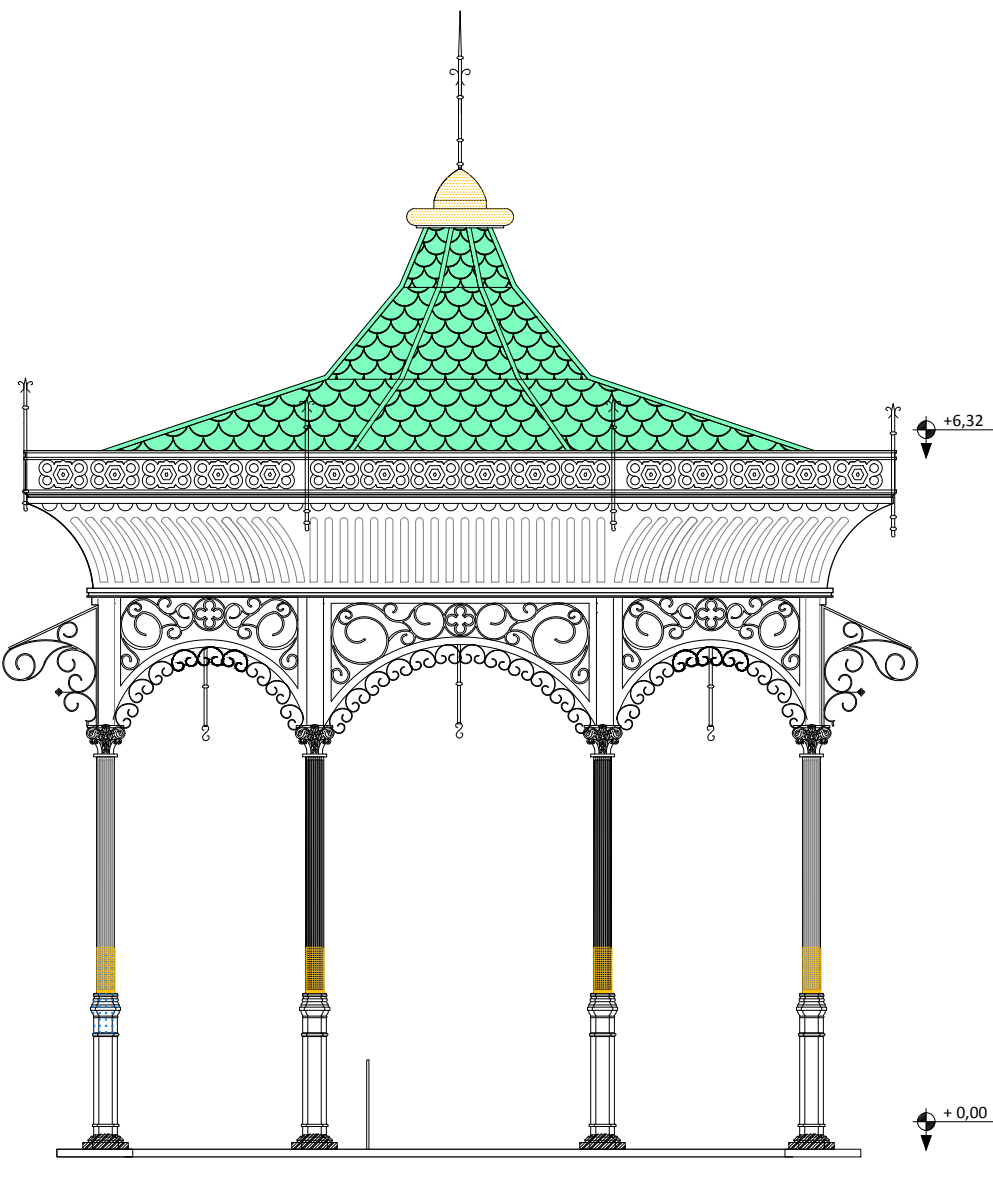


FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA 1/50

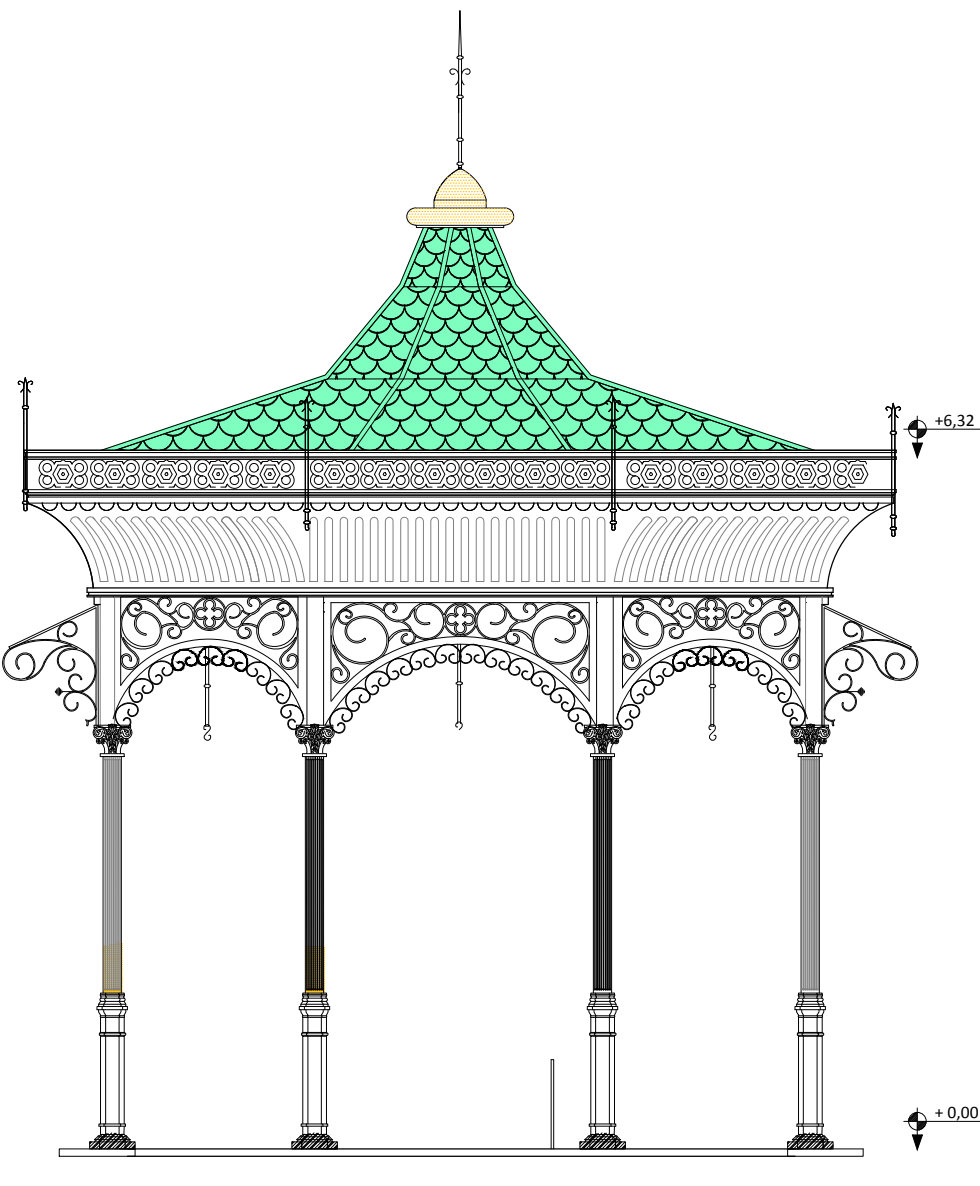

FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1/50

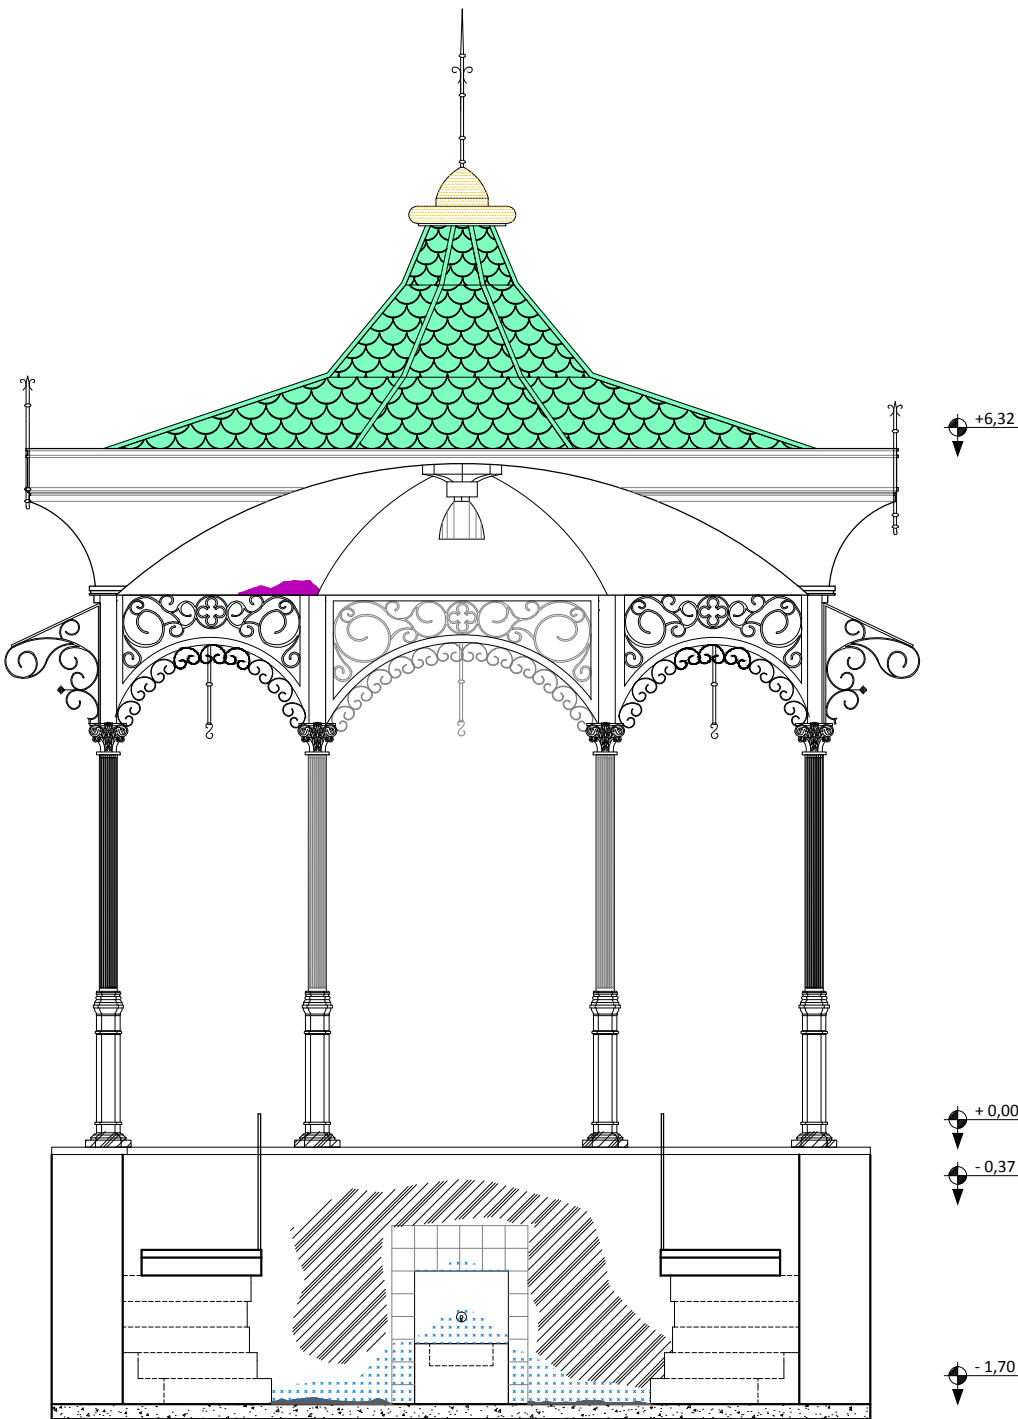

CORTE AA
ESCALA 1/50

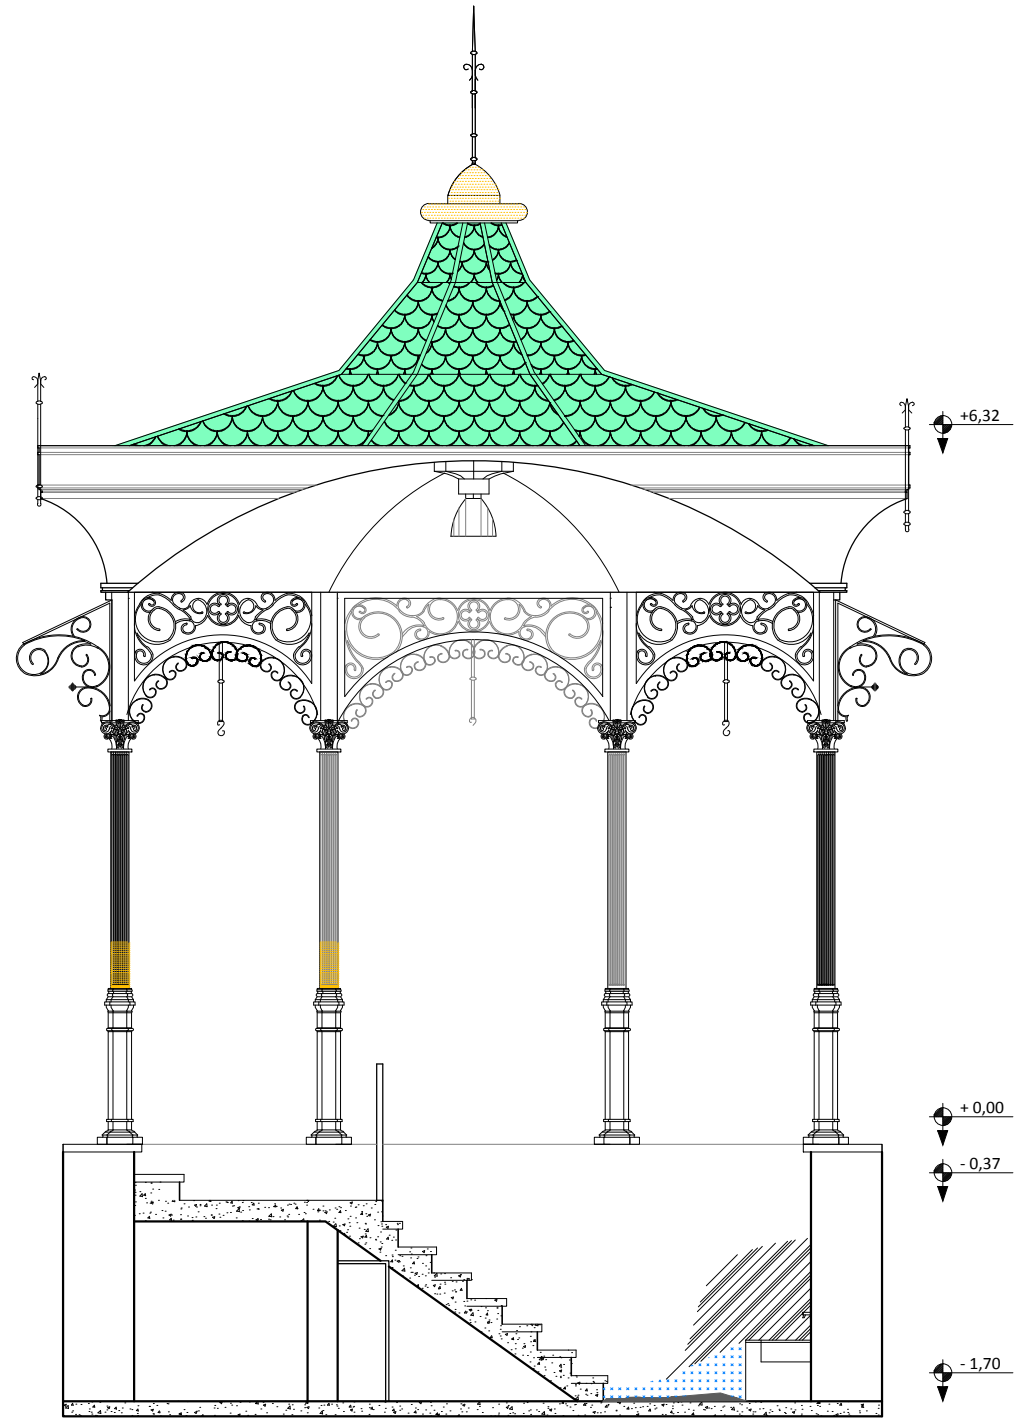

CORTE BB
ESCALA 1/50



CONTRATANTE:
ESPASUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Artur Moreira Dias - Arquiteto e Urbanista - CAU 162.397-4
Michelle Xavier Correia - Arquiteta e Urbanista - CAU A102644-5

REFERÊNCIAS

ALTERAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Mapeamento de Danos da
Fonte Duque de Saxe
PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:
01.01