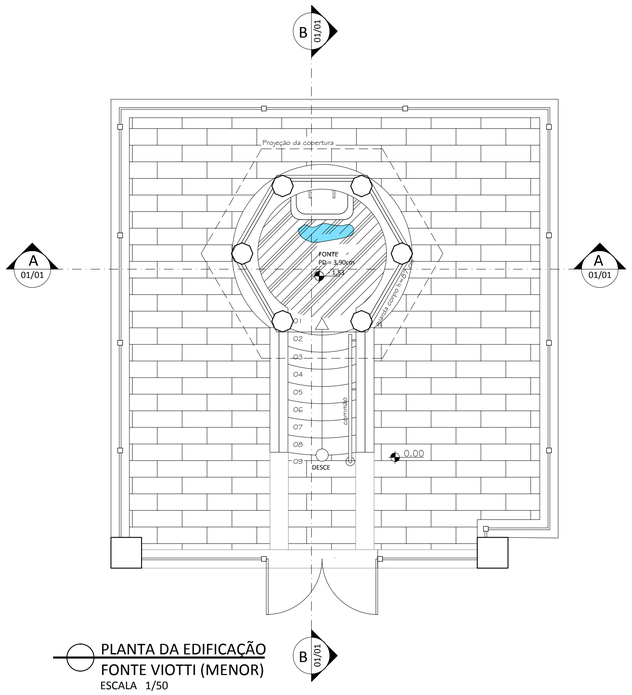

PLANTA DA EDIFICAÇÃO
FONTE VIOTTI (MENOR)
ESCALA 1/50

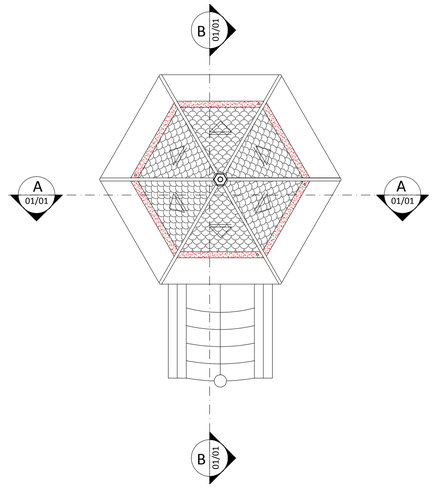

DIAGRAMA DE COBERTURA
FONTE VIOTTI (MENOR)
ESCALA 1/50

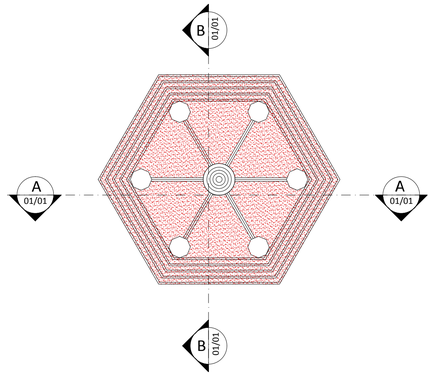

PLANTA DE FORRO
FONTE VIOTTI (MENOR)
ESCALA 1/50

MAPEAMENTO DE DANOS

LEGENDA

HACHURA	PATOLOGIAS / DRESCIÇÃO	DIAGNÓSTICOS
	Desprendimento da camada de pintura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Manchas de umidade	Falhas na vedação de telhas, capilarização da água no embasamento, ausência de reparos regulares (repintura e limpeza de superfície)
	Sujidade superficiais aderidas	Ausência de procedimentos regulares de limpeza
	Acúmulo de sujidade / manchas negras na cobertura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Manchas negras gerenalizada com perda integral da camada de pintura e eventual, preseça de limo.	Sujidade acumulada por ação de intemperes, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e medidas preventiva
	Acúmulo de águas	Entupimento de calhas e condutores, irregularidade do piso, má vedação, ausência ou ineficiência do ponto de saída (ralo) da água de lavagem, da chuva e/ou da fonte.

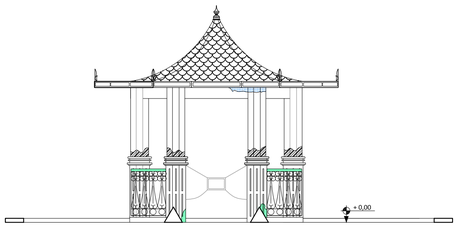

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/50

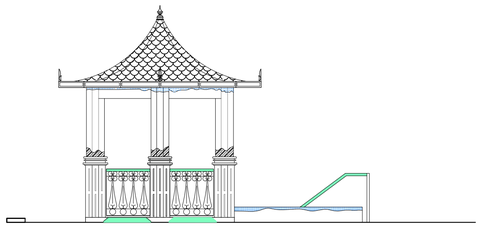

FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1/50

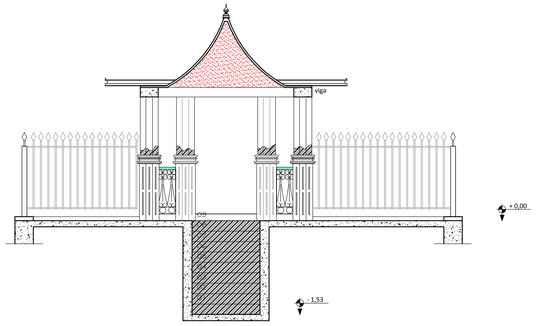

CORTE AA
ESCALA 1/50

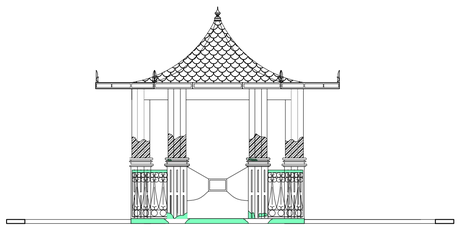

FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1/50

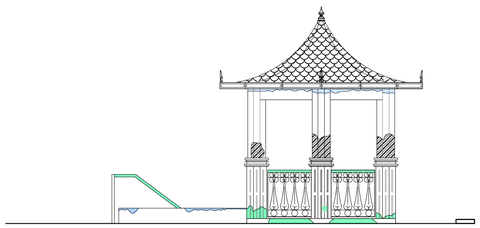

FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA 1/50

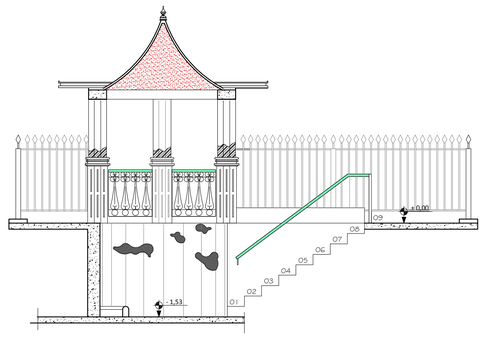

CORTE BB
ESCALA 1/50

Espasus Engenharia & arquitetura

CONTRATANTE:
ESPASUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Artur Moreira Dias - Arquiteto e Urbanista - CAU 162.397-4

Michelle Xavier Correia - Arquiteta e Urbanista - CAU A102644-5

REFERÊNCIAS

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ
CAD.
VISTO
APROV.
DATA: MAIO DE 2017

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Mapeamento de Danos da
Fonte Viotti (Menor)
PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

CODEMIG Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 01/01

FORMATO A1 (841 x 594)mm