


MAPEAMENTO DE DANOS		
LEGENDA		
HACHURA	PATOLOGIAS / DRESCÇÃO	DIAGNÓSTICOS
	Acúmulo de sujidade / manchas negras na cobertura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Desprendimento da camada de pintura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Trincas e fissuras	Traumas mecânicos em decorrência de reequilques, deslocamento e sobrecarga física, fissuramento do reboco em razão de falhas da argamassa
	Acúmulo de águas	Entupimento de calhas e condutores, irregularidade do piso, má vedação, ausência ou ineficiência do ponto de saída (rato) da água de lavagem, da chuva e/ou da fonte
	Manchas de umidade	Falhas na vedação de telhas, capilarização da água no embasamento, ausência de reparos regulares (repintura e limpeza de superfície)
	Sujidade superficial aderidas	Ausência de procedimentos regulares de limpeza
	Ressecamento madeira e/ou descolamento da camada pictórica da madeira	Intempéres, incidência solar, perda de umidade, desgaste de natureza abrasiva
	Oxidação de peças metálicas	Ação da umidade, ausência de camada antiferrugínosa

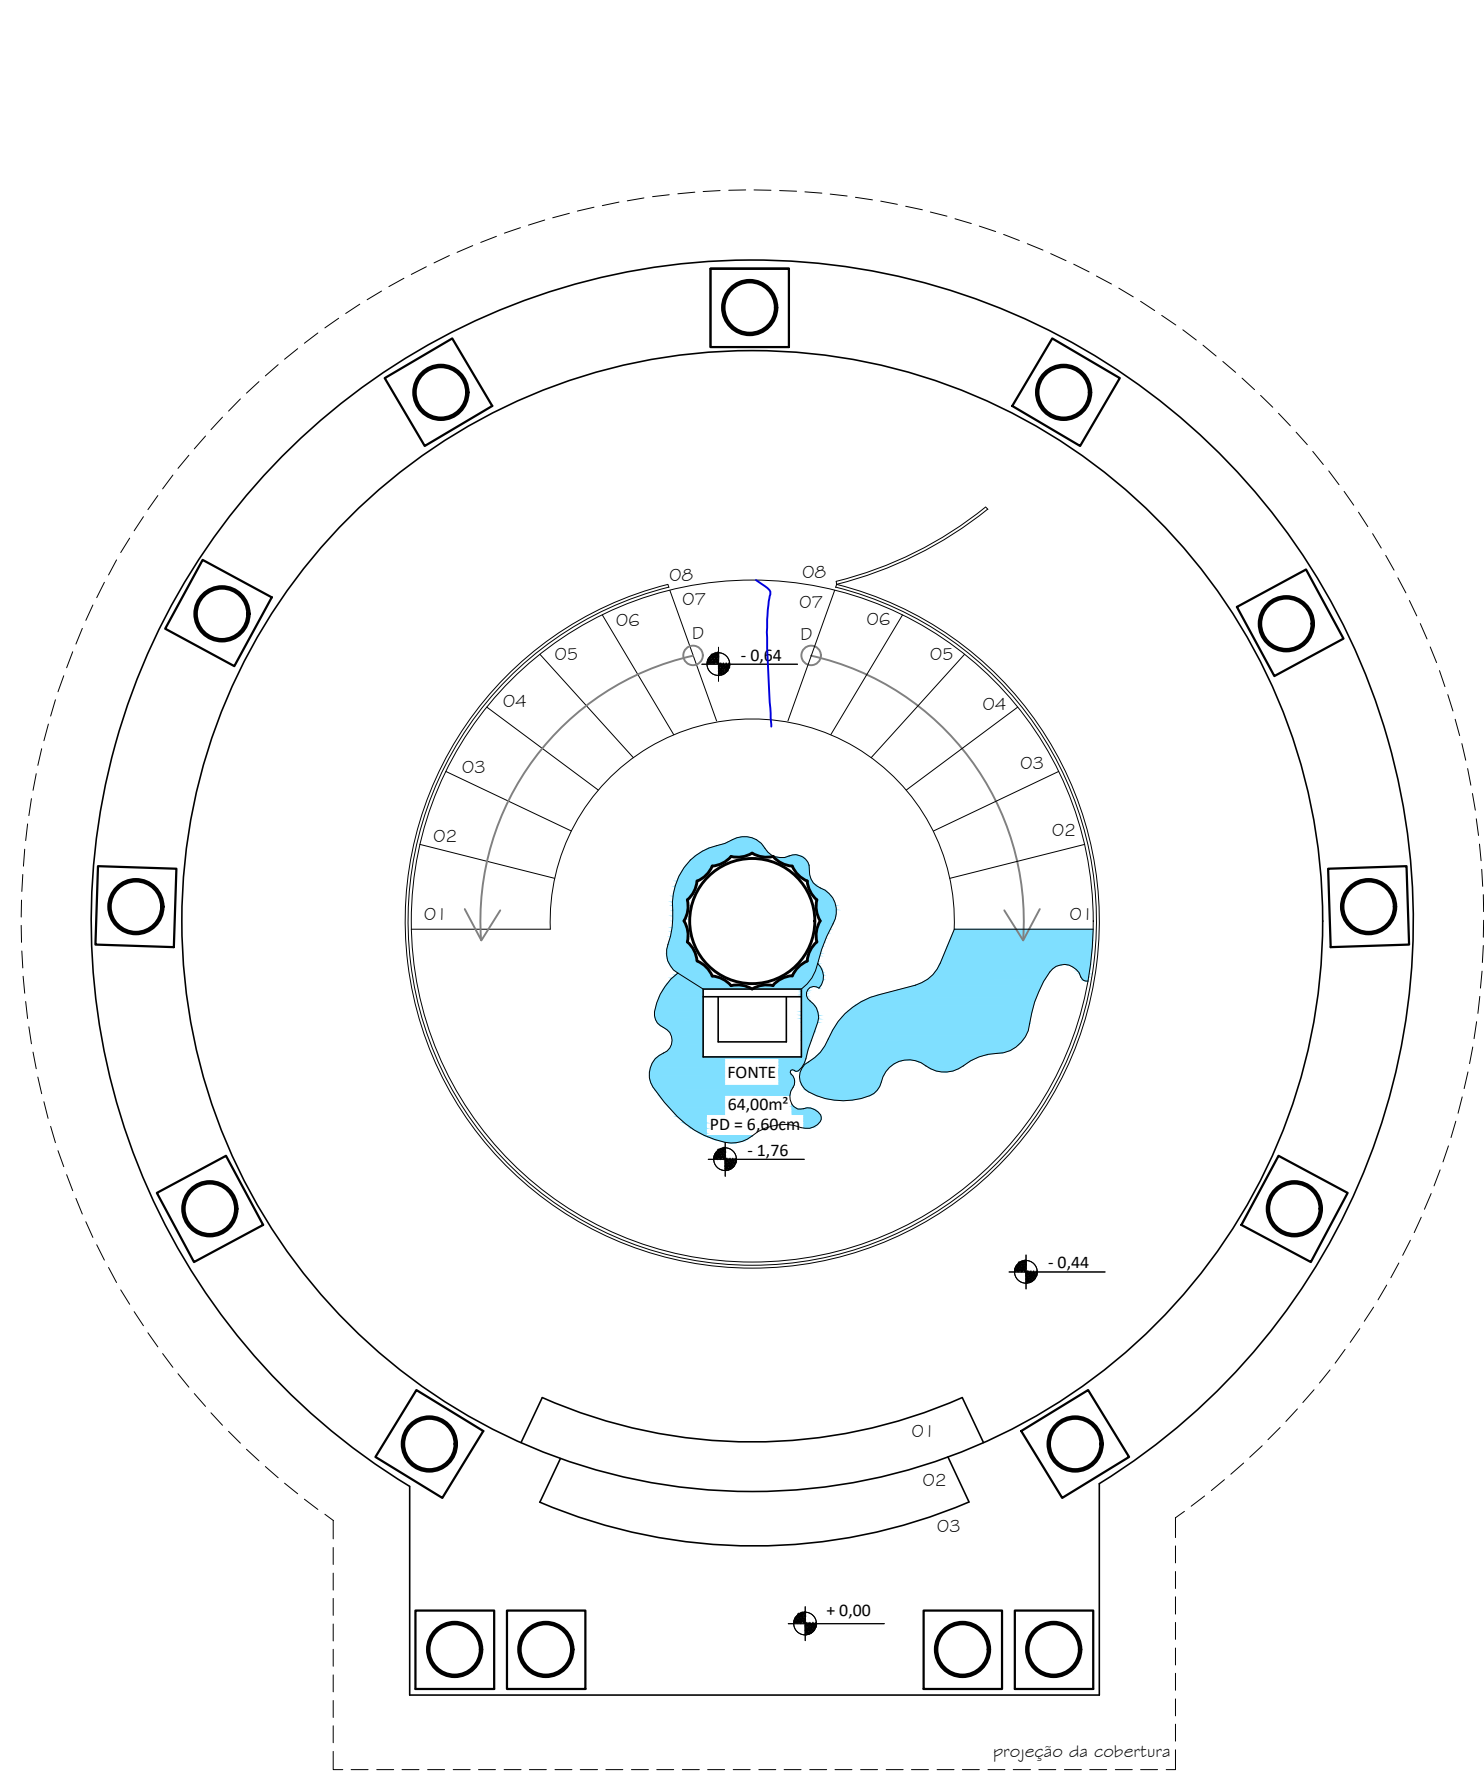

PLANTA DE MATERIAIS
FONTE DOM PEDRO
ESCALA 1/50



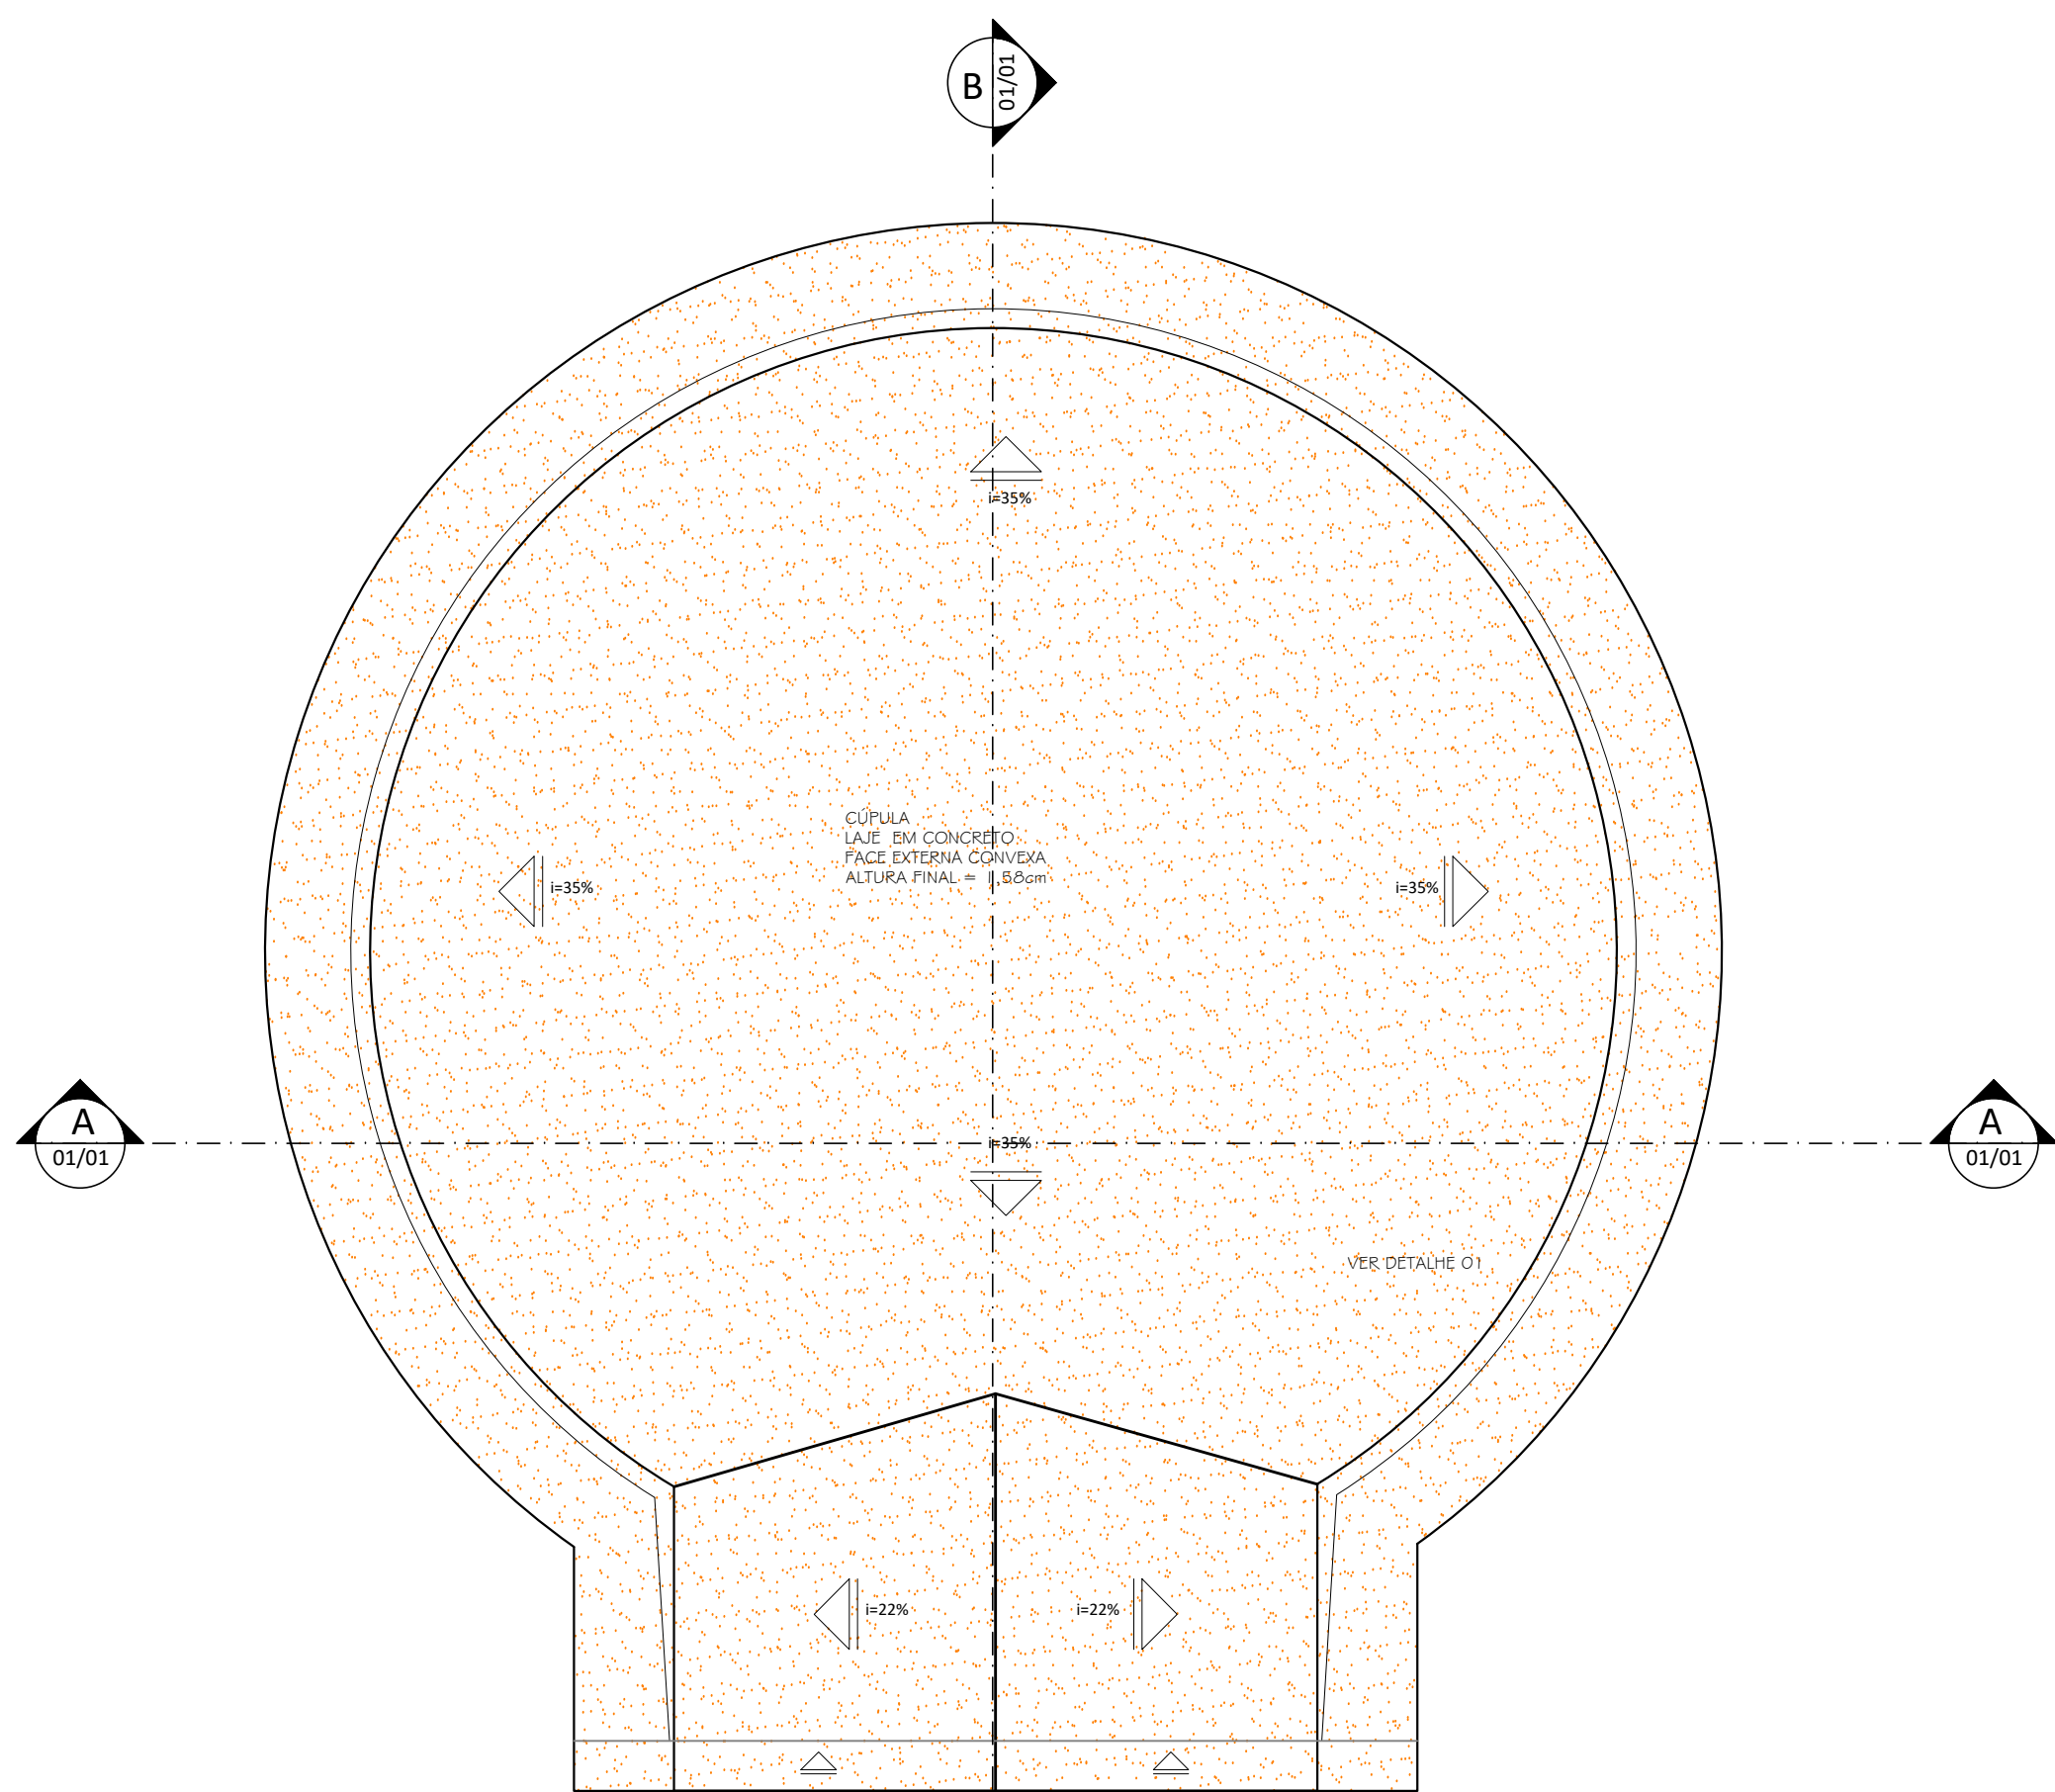



DIAGRAMA DE COBERTURA
FONTE DOM PEDRO

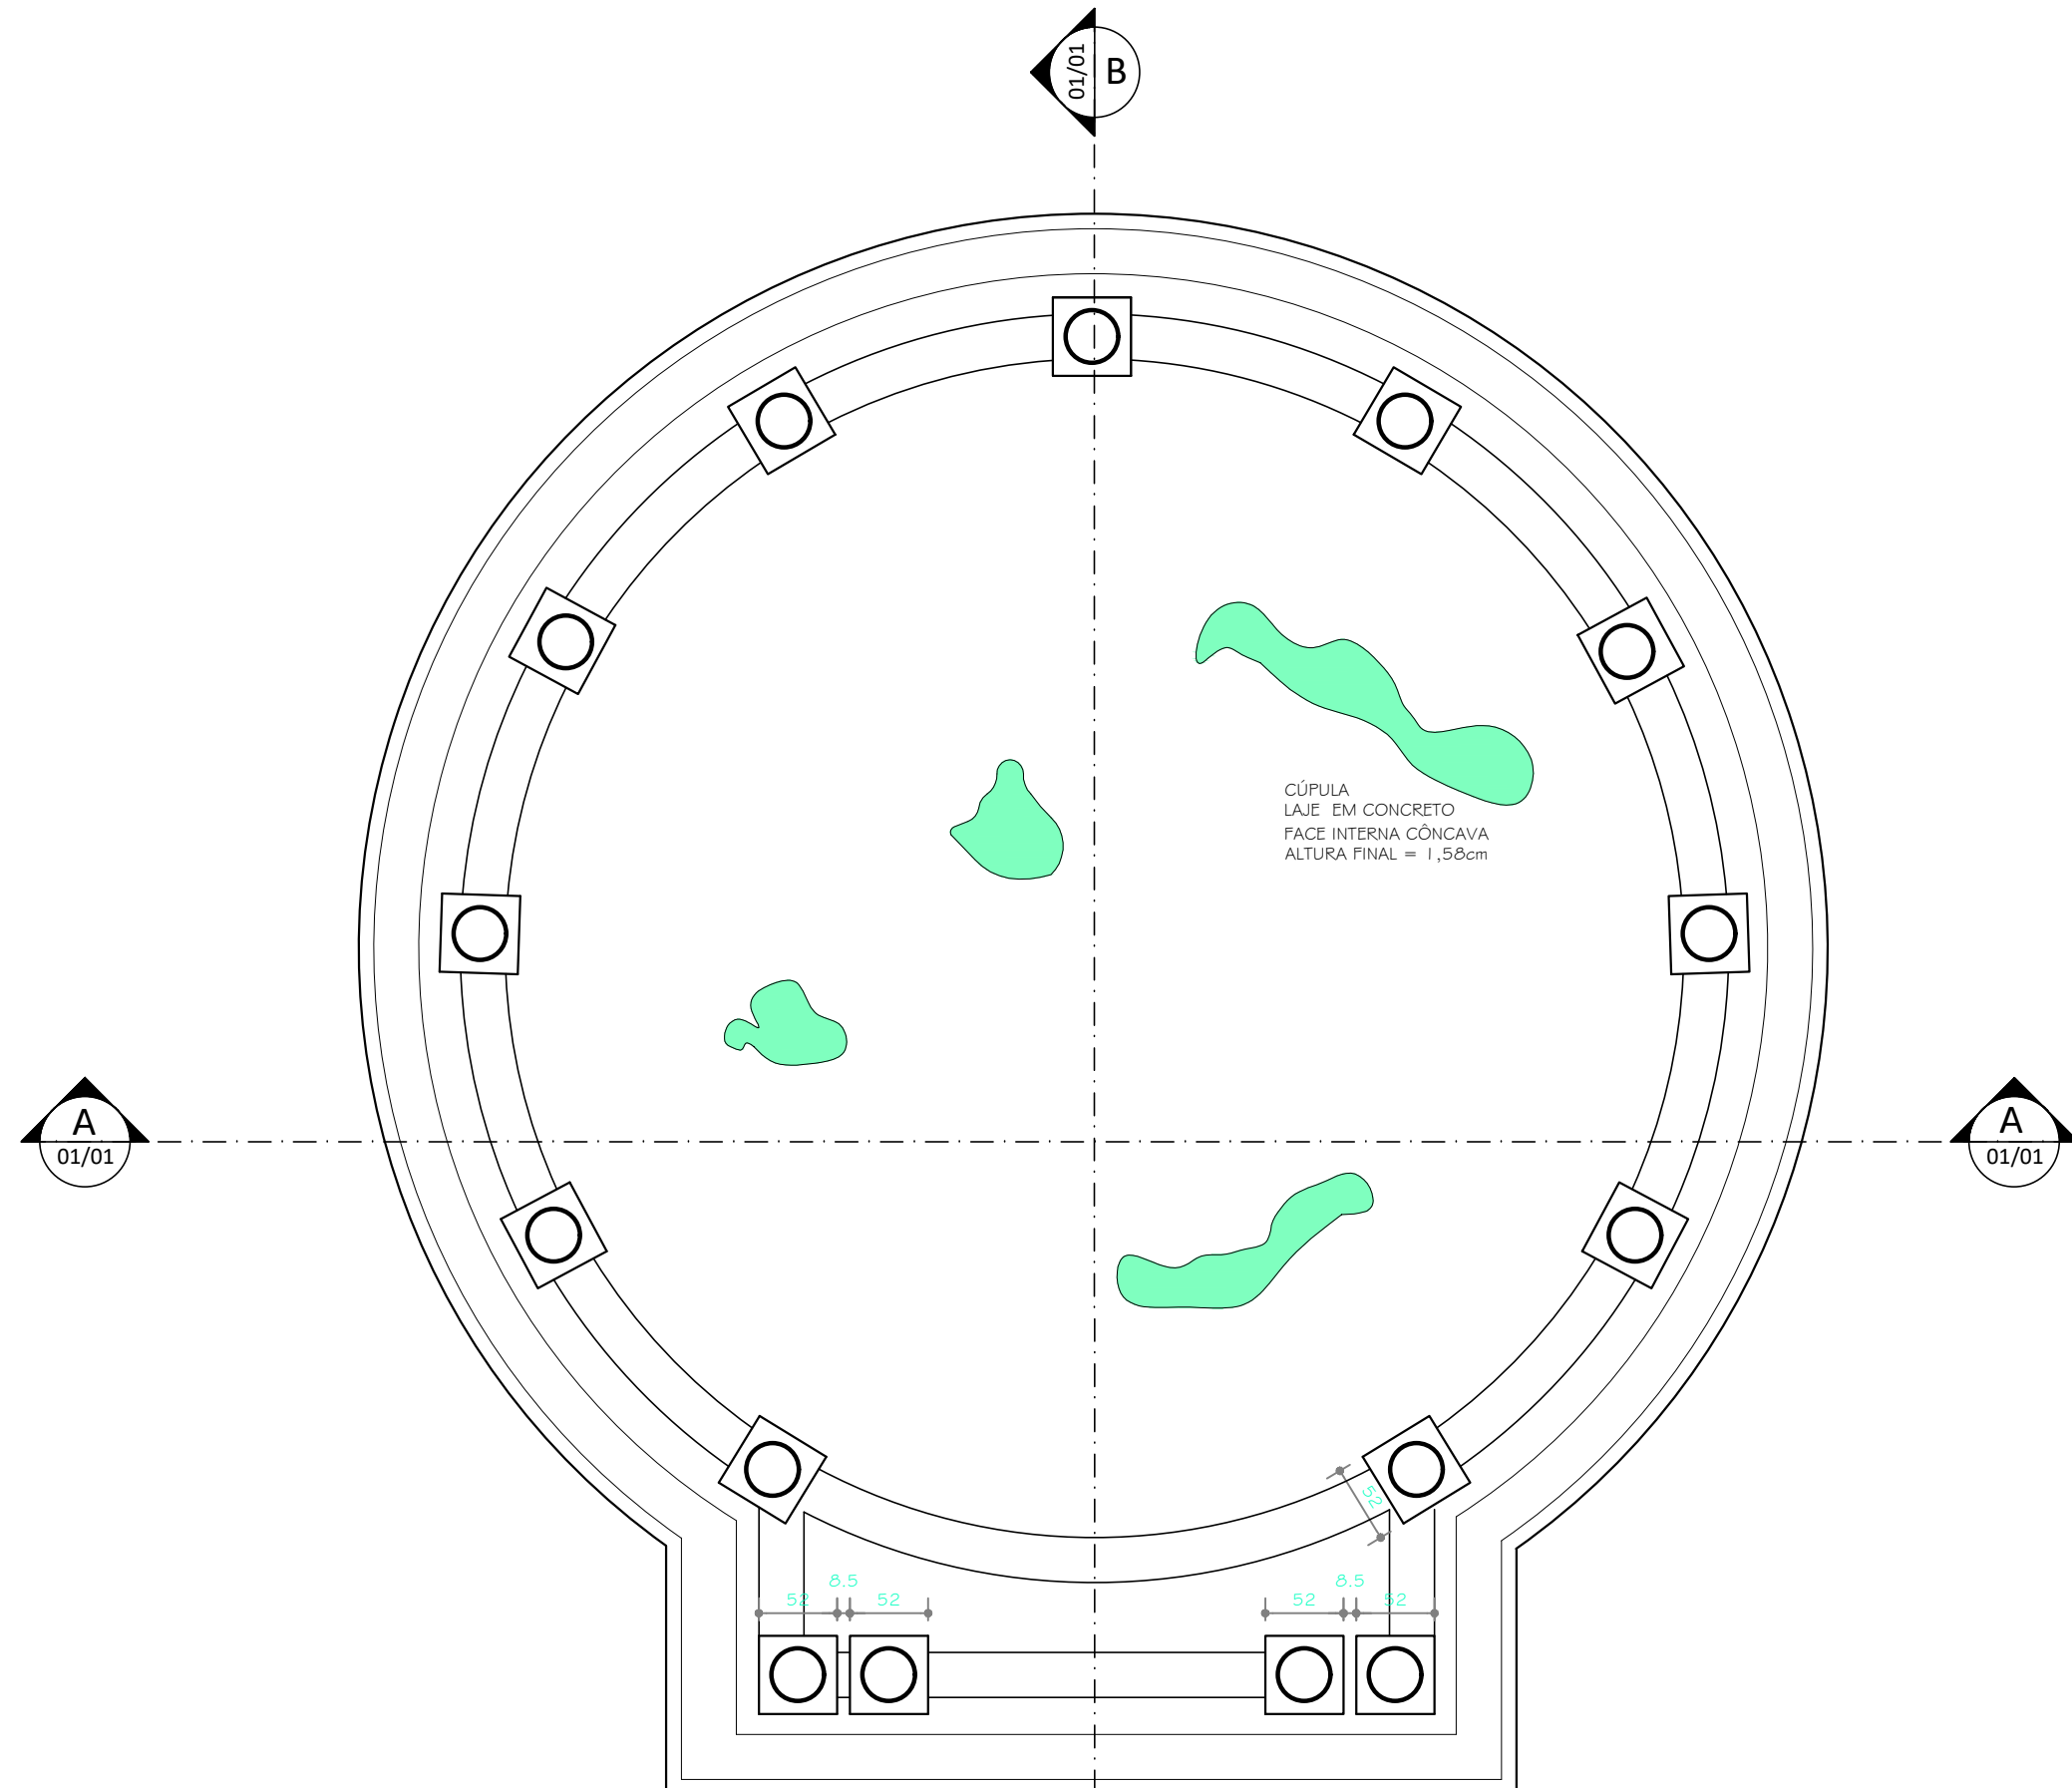


PLANTA DE FORRO
FONTE DOM PEDRO
ESCALA 1/50

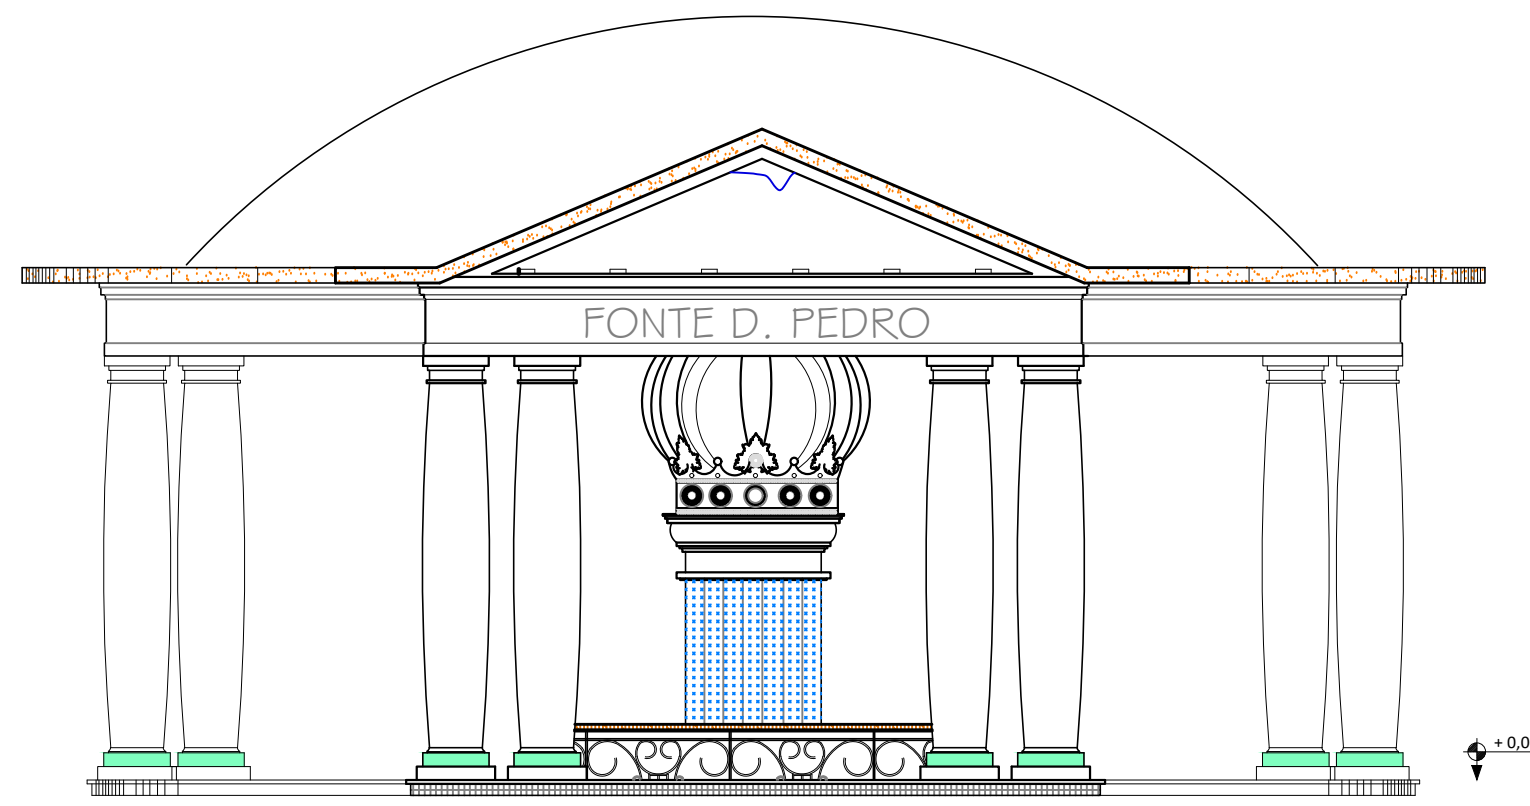


FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/50

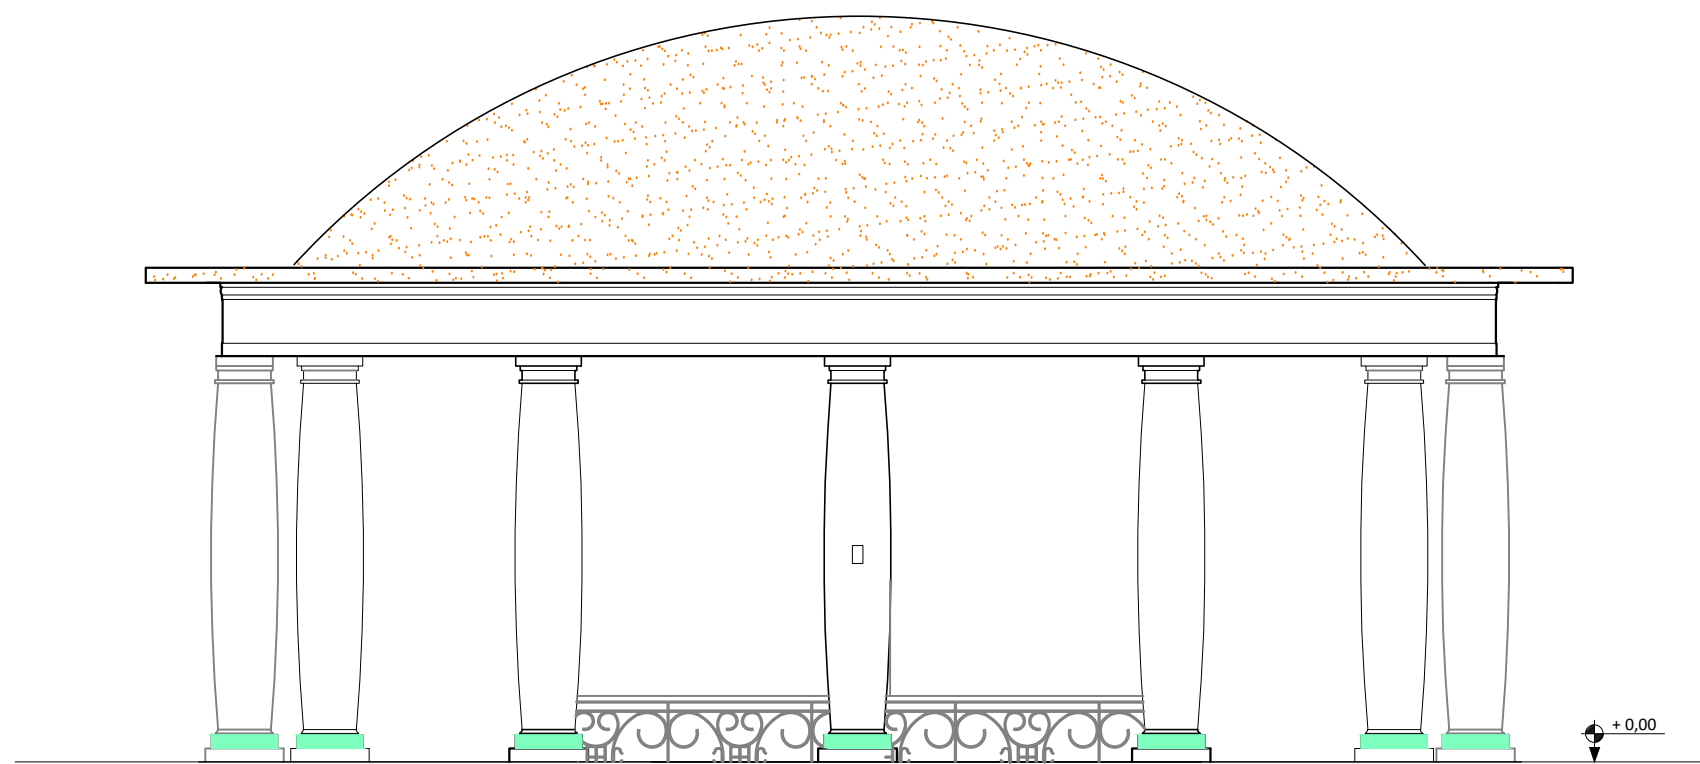


FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1/50

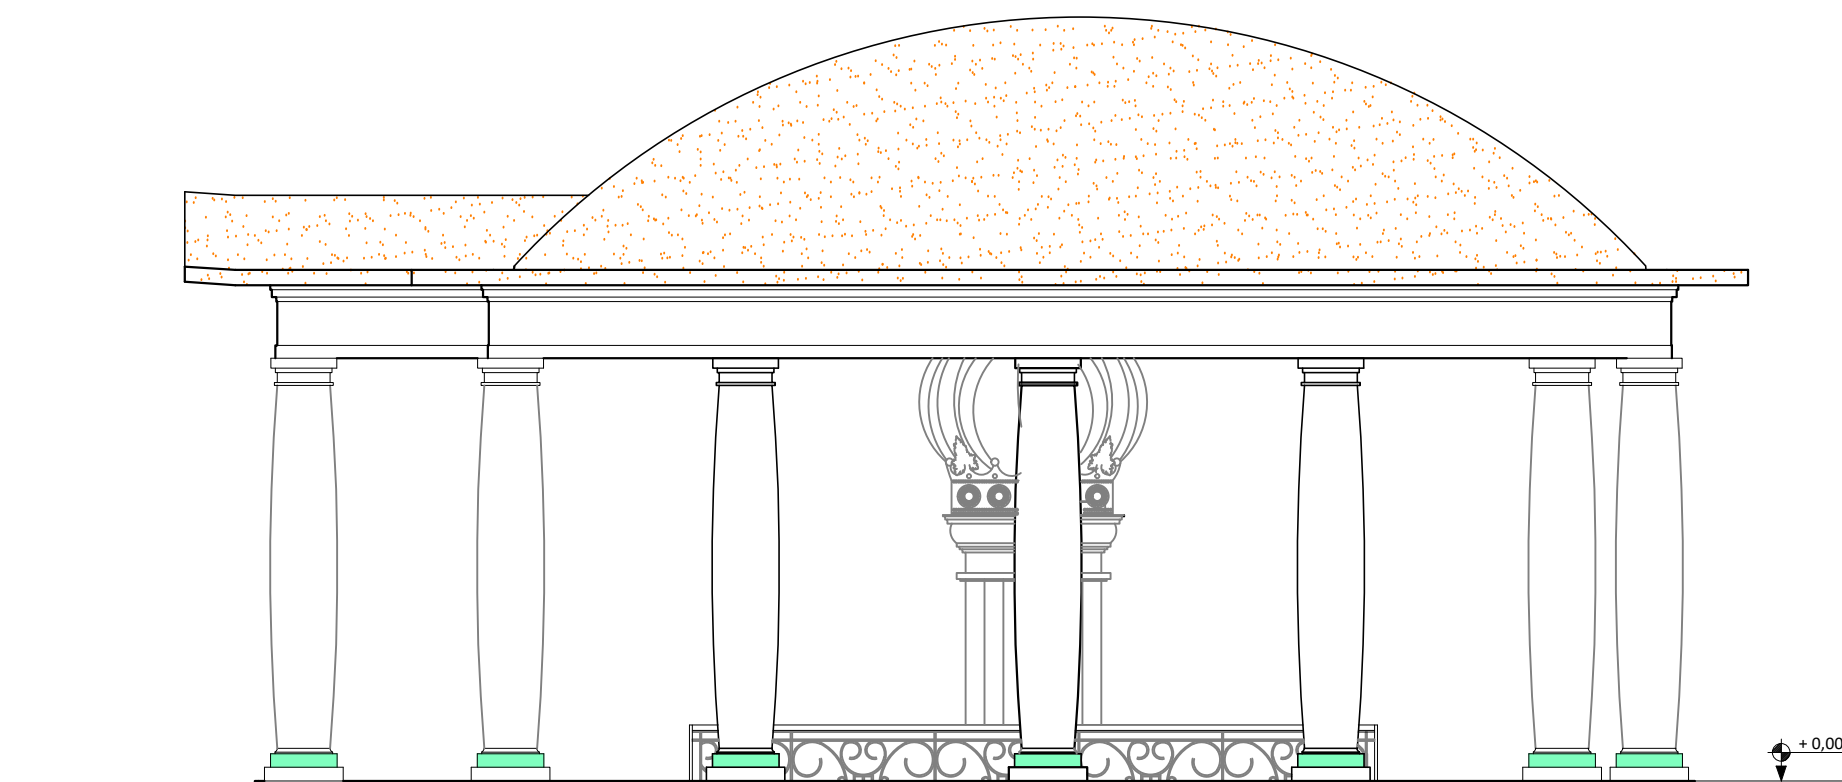


FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA 1/50

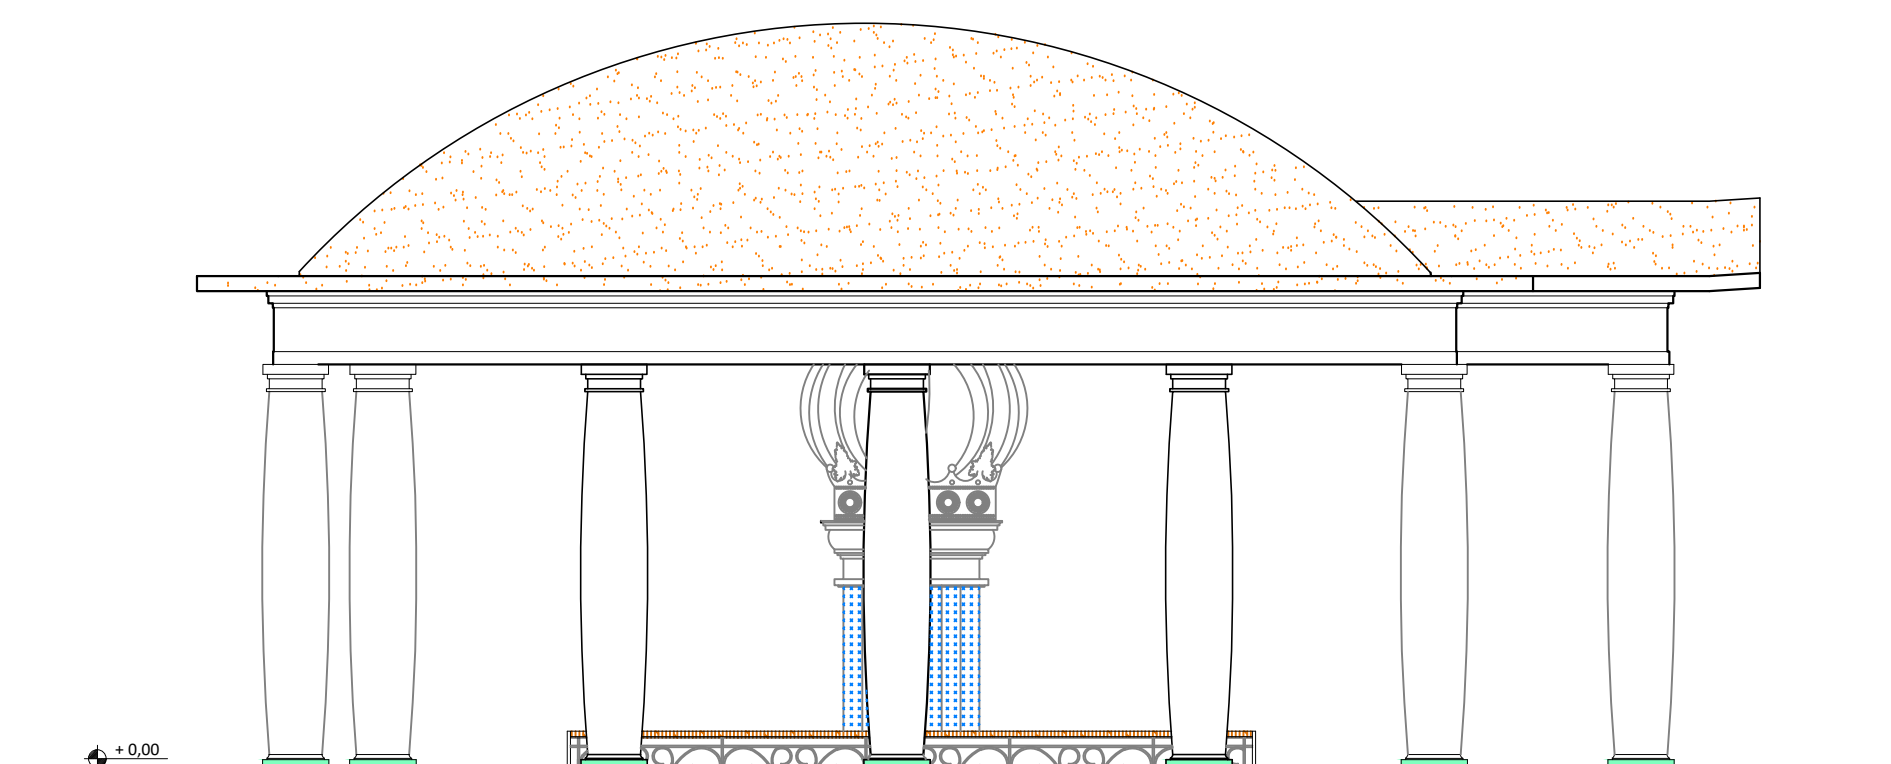

FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1/50

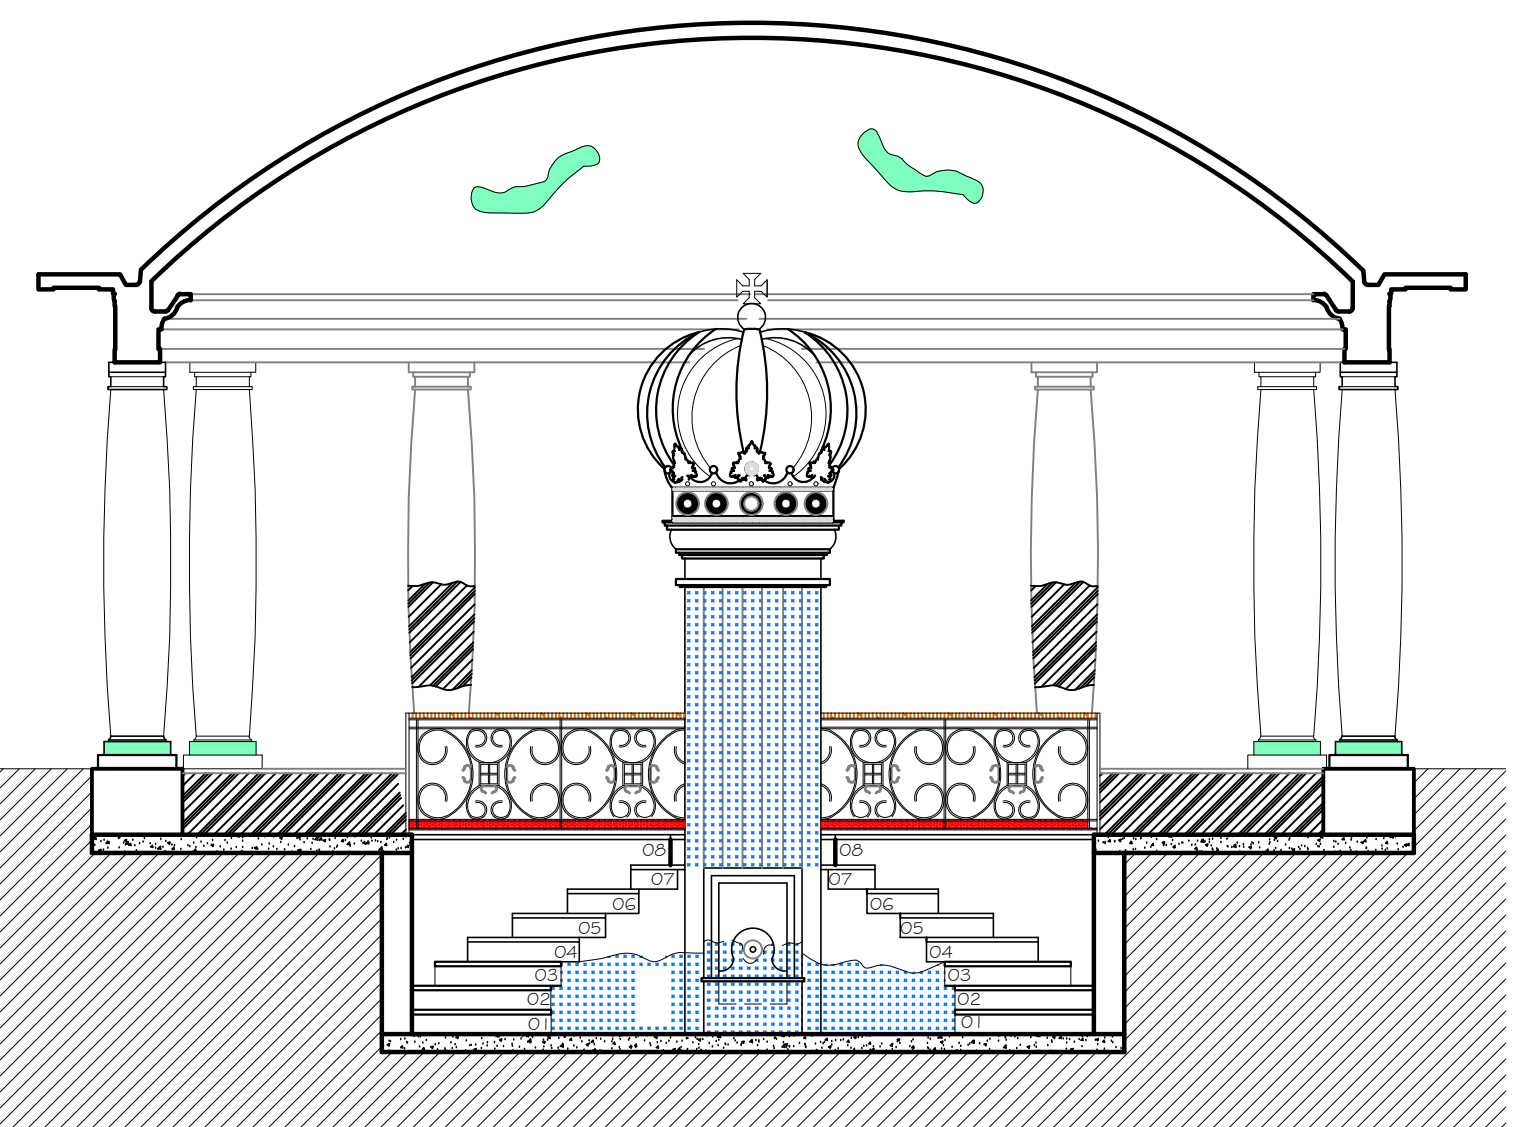

CORTE AA
ESCALA 1/50

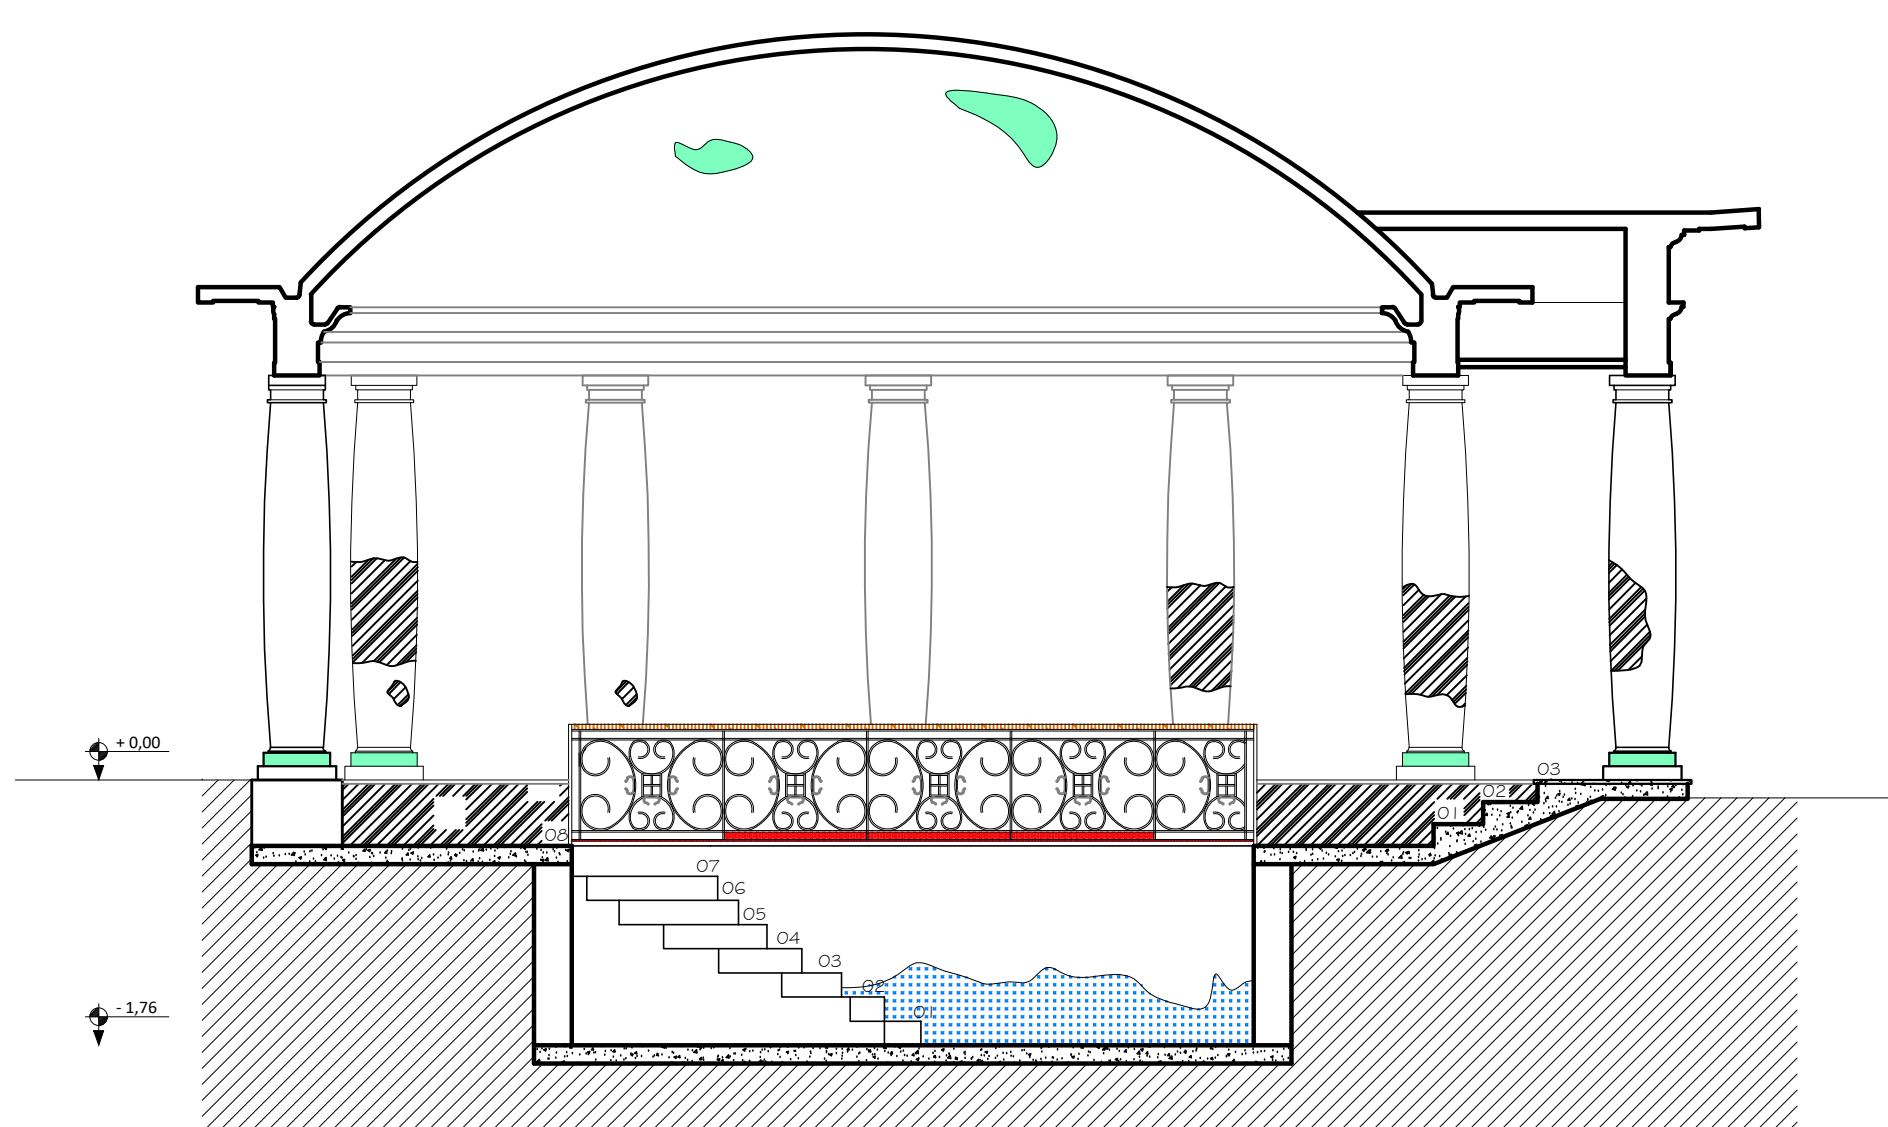

CORTE BB
ESCALA 1/50