

MAPEAMENTO DE DANOS		
LEGENDA		
HACHURA	PATOLOGIAS / DRESCIÇÃO	DIAGNÓSTICOS
	Desgaste / Irregularidade da camada pictórica e presença de sujidade	Intepéres, presença de umidade, ausência de manutenção e medidas preventivas
	Acúmulo de sujidade / manchas negras na cobertura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Desprendimento da camada de pintura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Trincas e fissuras	Traumas mecânicos em decorrência de requalques, deslocamento e sobrecarga física, fissuramento do reboco em razão de falhas da argamassa
	Manchas de umidade	Falhas na vedação de telhas, capilarização da água no embasamento, ausência de reparos regulares (repintura e limpeza de superfície)
	Sujidade superficiais aderidas	Ausência de procedimentos regulares de limpeza
	Manchas negras generalizada com perda integral da camada de pintura e eventual, preseça de limo.	Sujidade acumulada por ação de intemperes, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e medidas preventivas
	Desprendimento superficial da camada de reboco e/ou pintura	Intepéres, incidência solar, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e/ou preventiva e problema de aderência da tinta ao reboco
	Oxidação de peças metálicas	Ação da umidade, ausência de camada antiferruginosa
	Desgaste por abrasão	Desgaste provocado por atrito ou raspagem



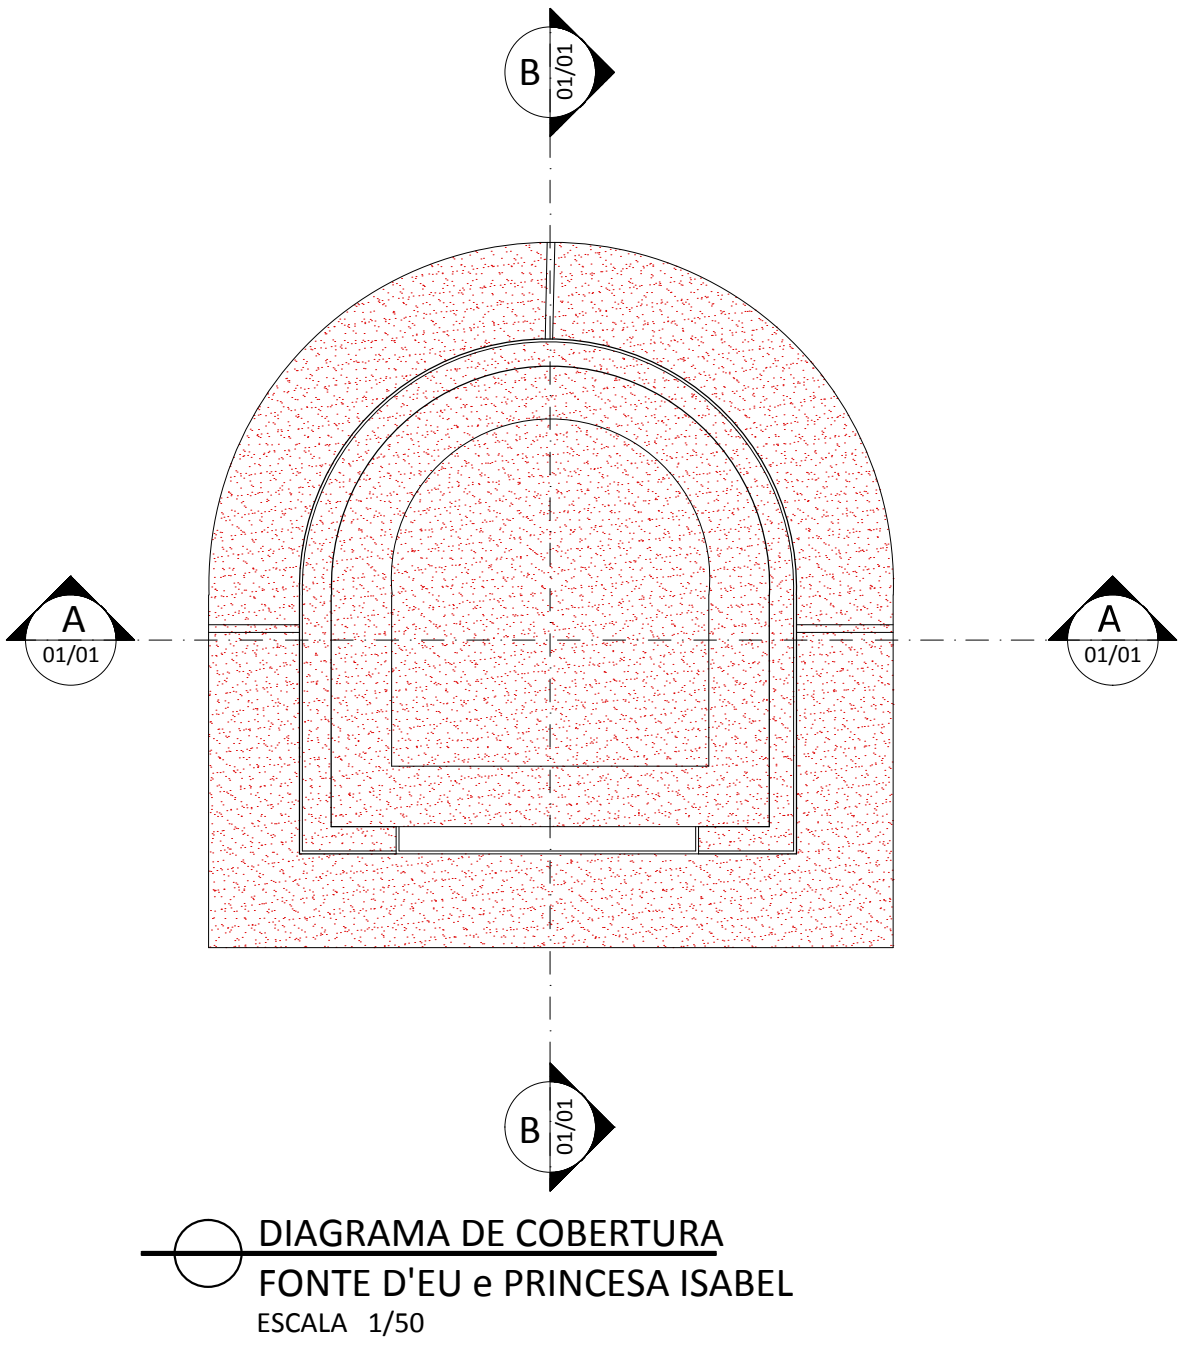



DIAGRAMA DE COBERTURA
FONTE D'EU e PRINCESA ISABEL
ESCALA 1/50

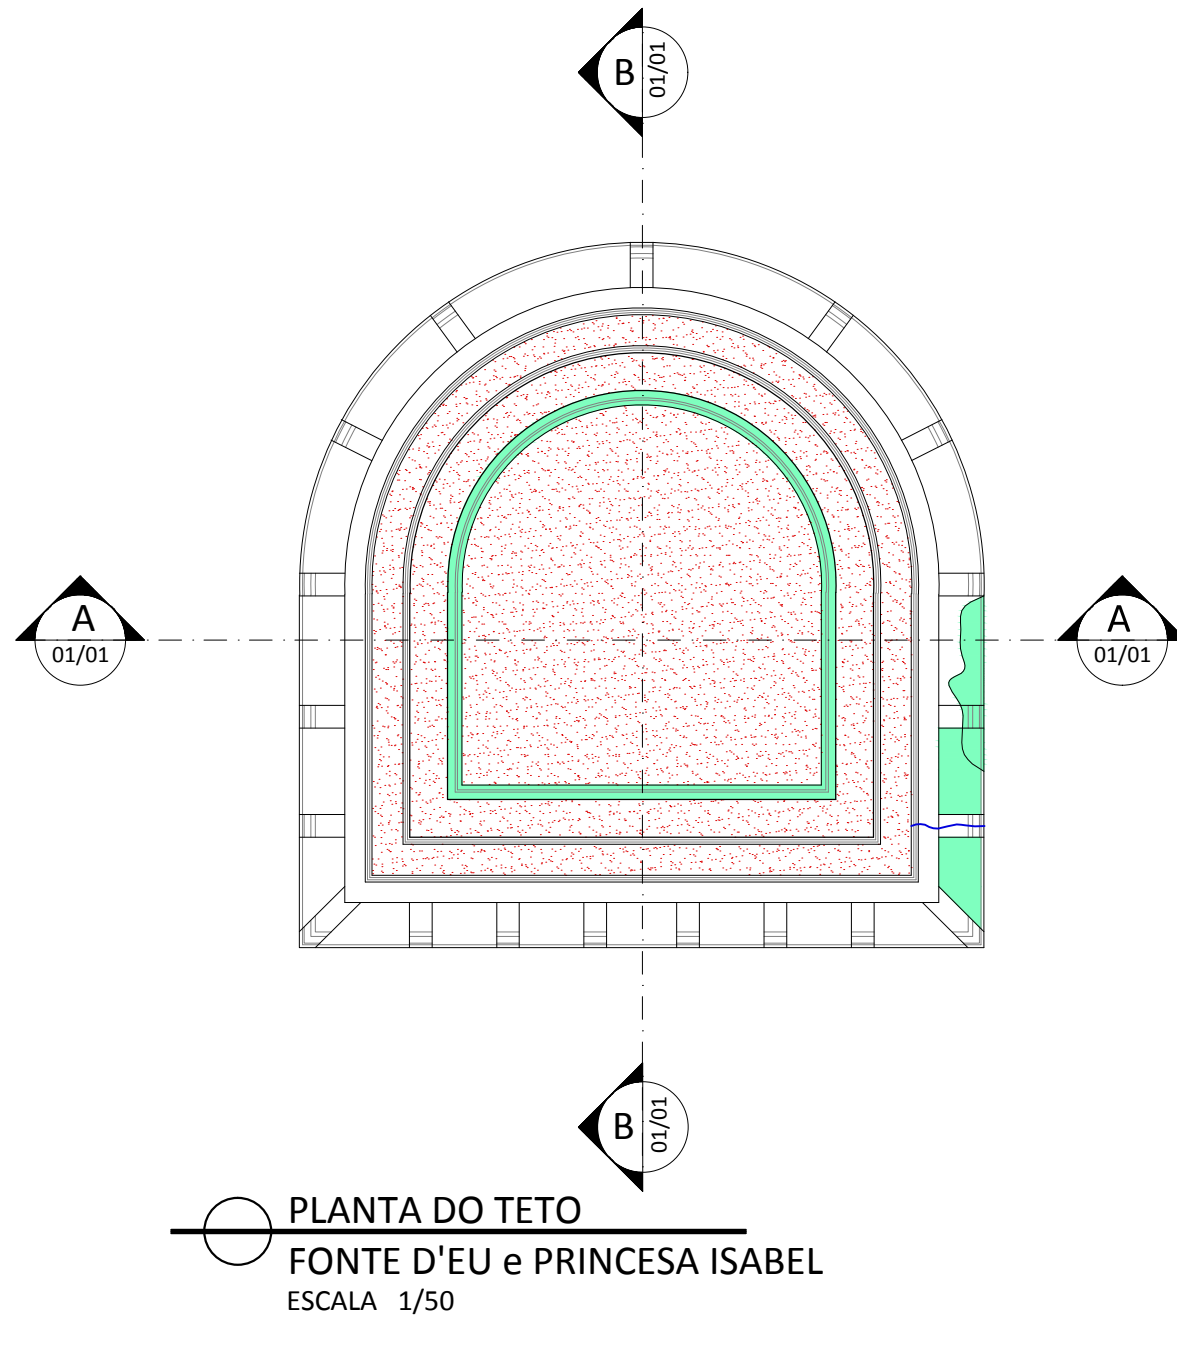


PLANTA DO TETO
FONTE D'EU e PRINCESA ISABEL
ESCALA 1/50

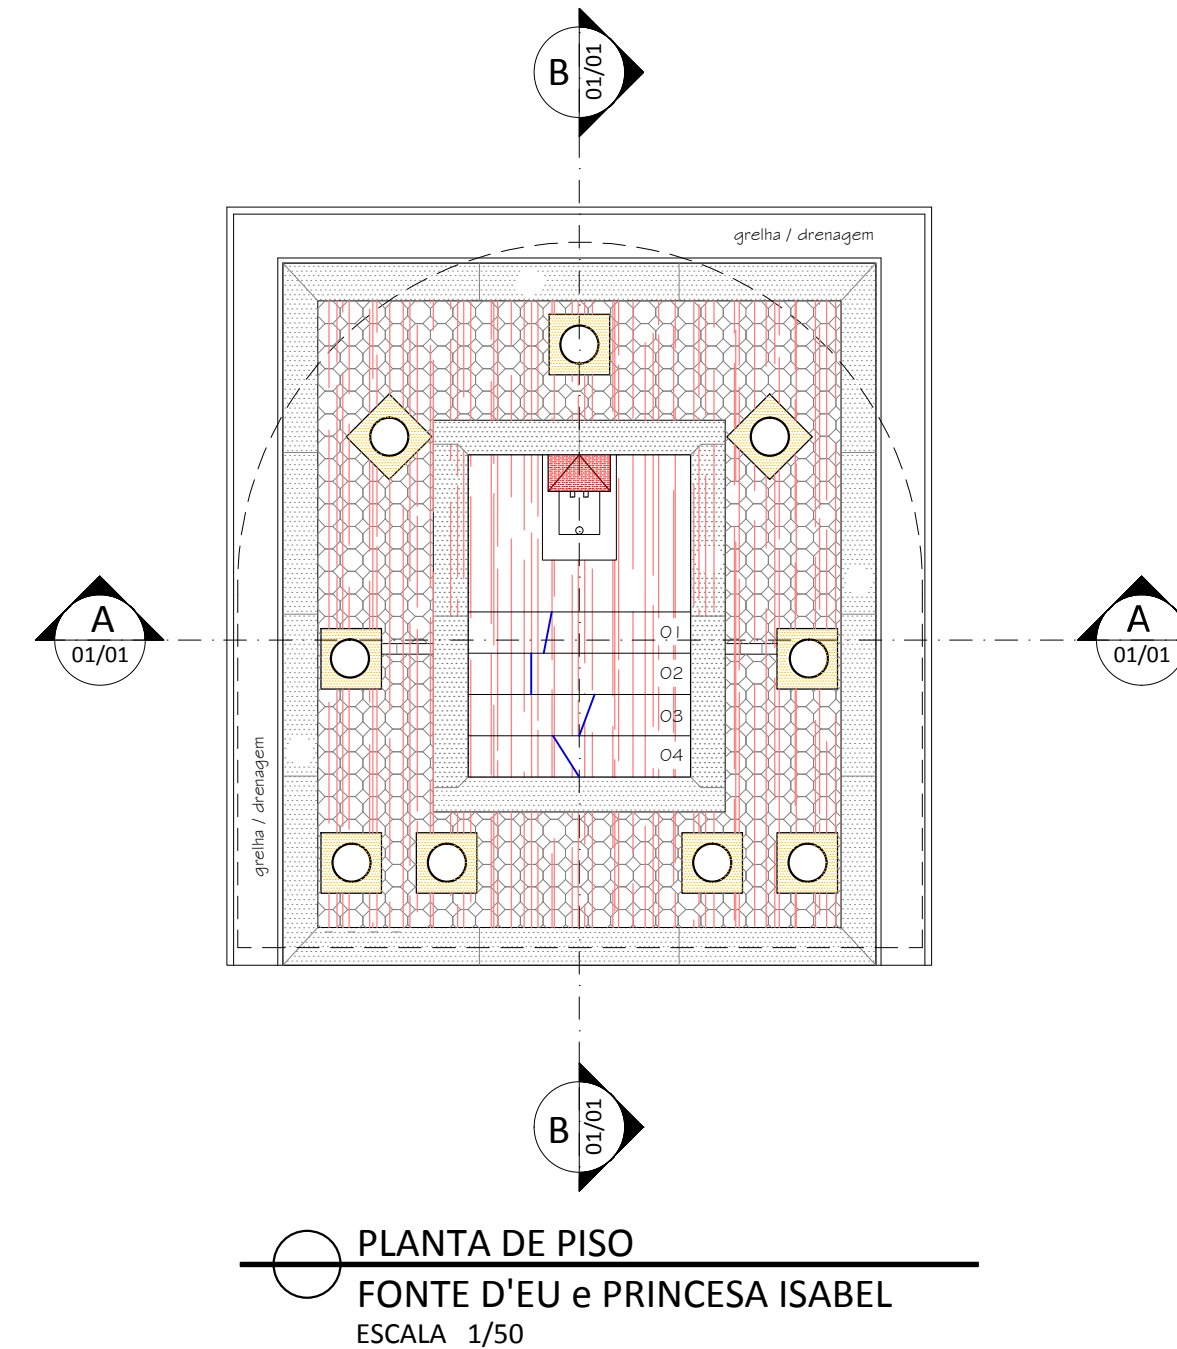


PLANTA DE PISO
FONTE D'EU e PRINCESA ISABEL
ESCALA 1/50

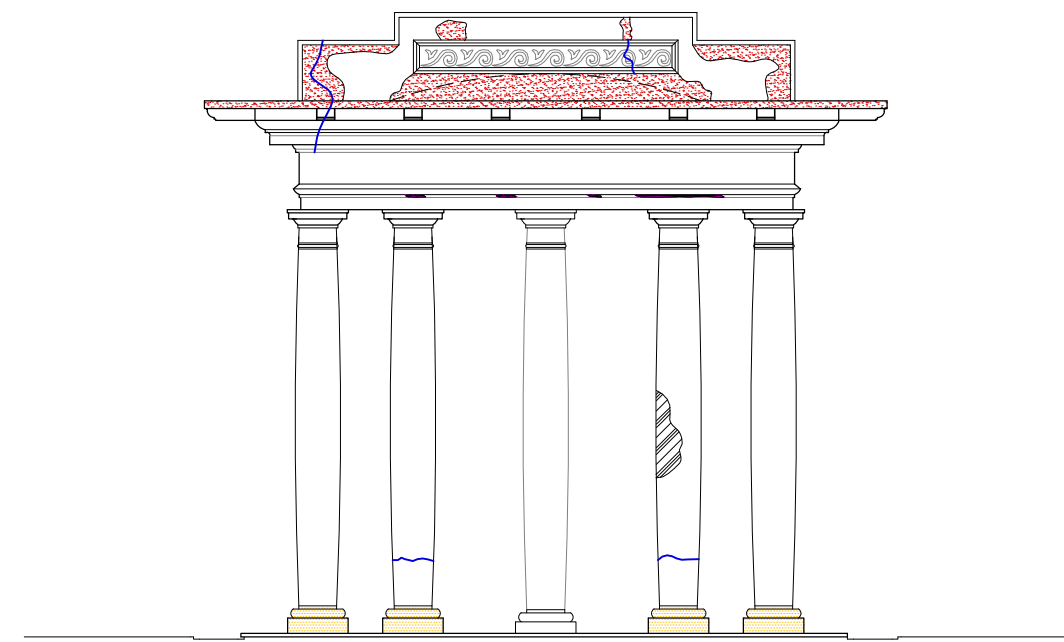


FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/50

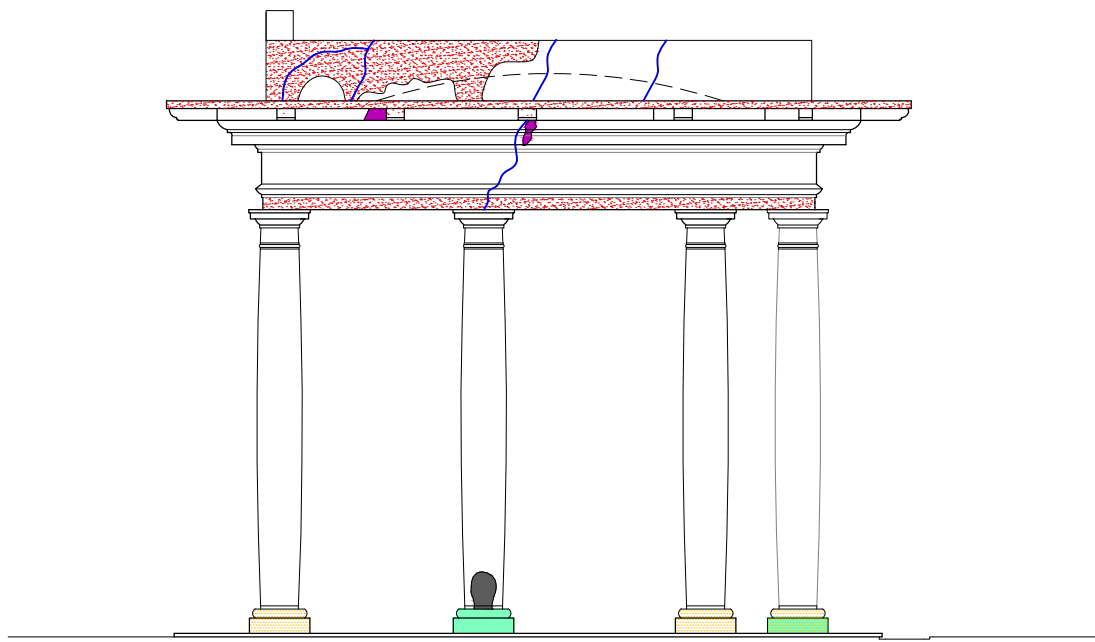


FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA 1/50

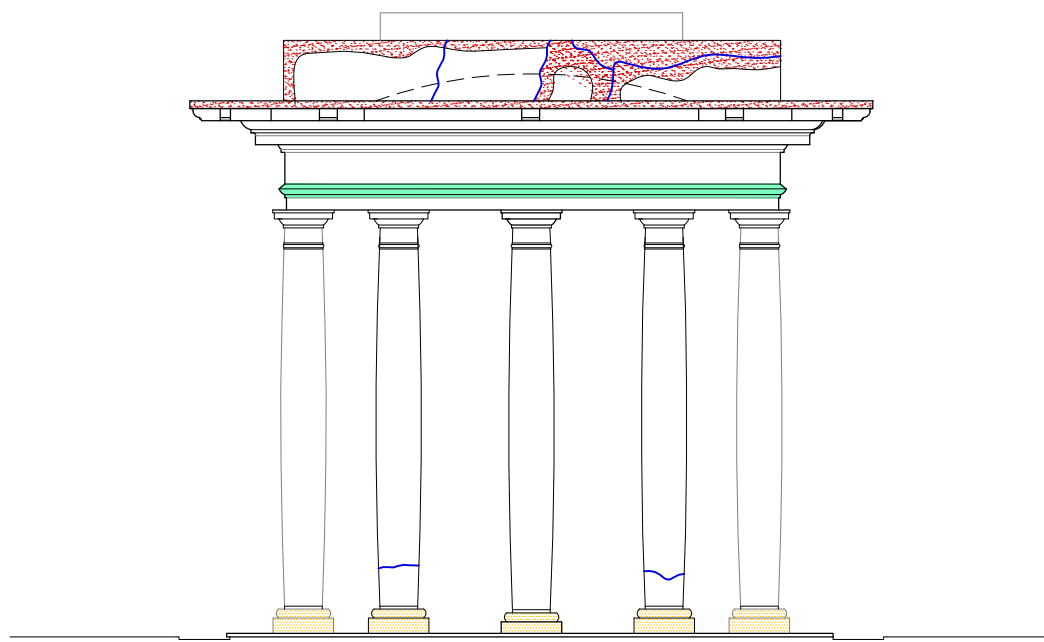


FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1/50

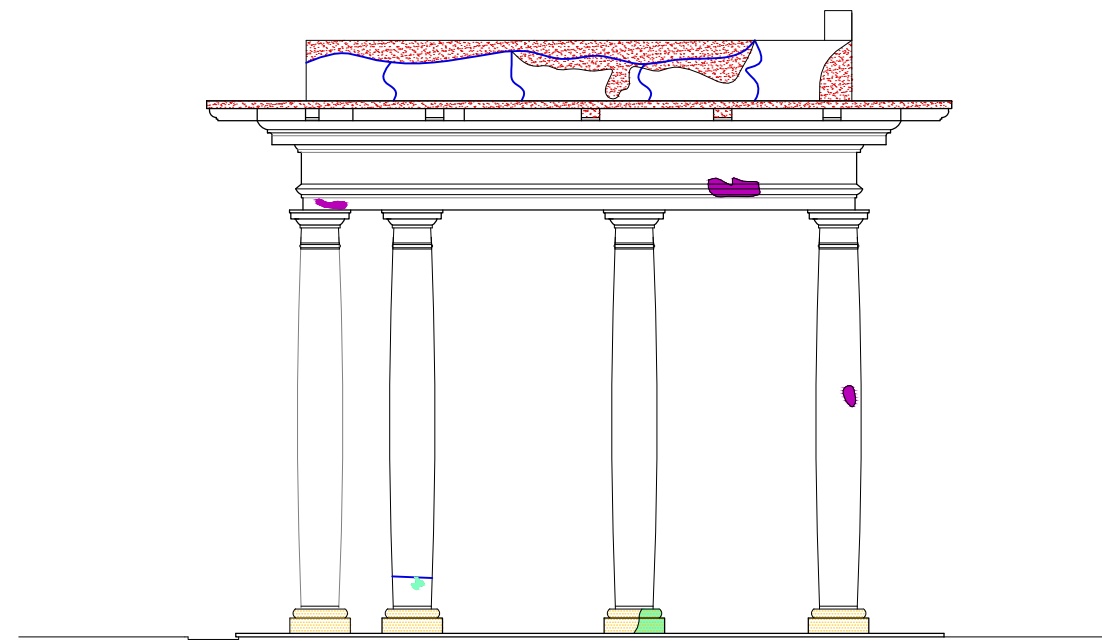

FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1/50

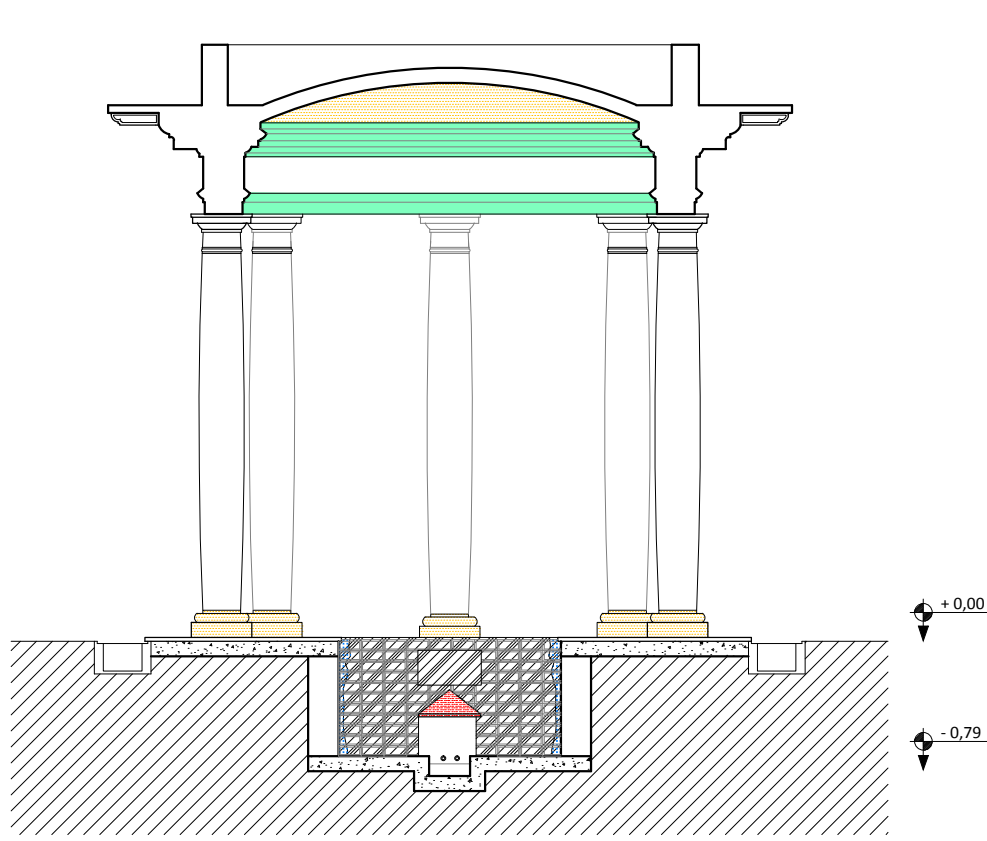

CORTE AA
ESCALA 1/50

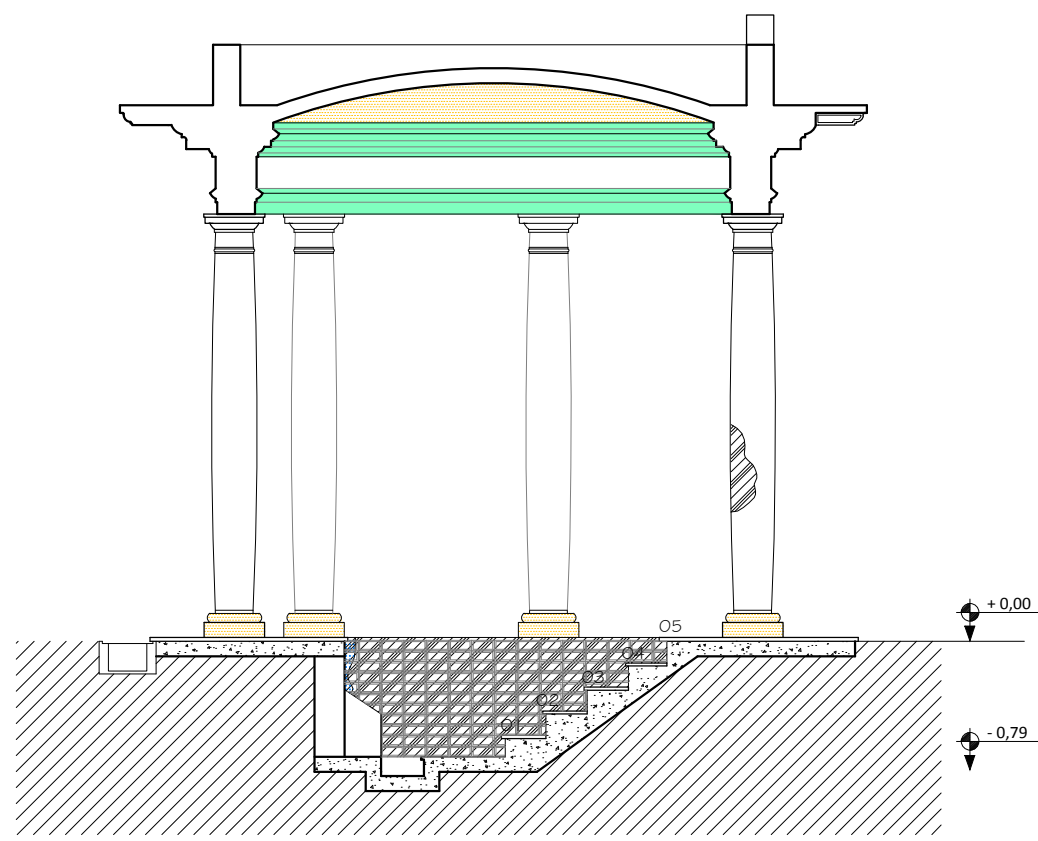

CORTE BB
ESCALA 1/50



CONTRATANTE:
ESPASUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Artur Moreira Dias - Arquiteto e Urbanista - CAU 162.397-4
Michelle Xavier Correia - Arquiteta e Urbanista - CAU A102644-5

REFERÊNCIAS

ALTERAÇÕES

PROJ.	Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais	
CAD.		
VISTO		
APROV.		
DATA	MAIO DE 2017	
Mapeamento de Danos da Fonte D'eu e Princesa Isabel PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU		INDICADA
		FOLHA: 01.01