




PLANTA DE PISO  
FONTE ERNESTINA GUEDES  
ESCALA 1/50

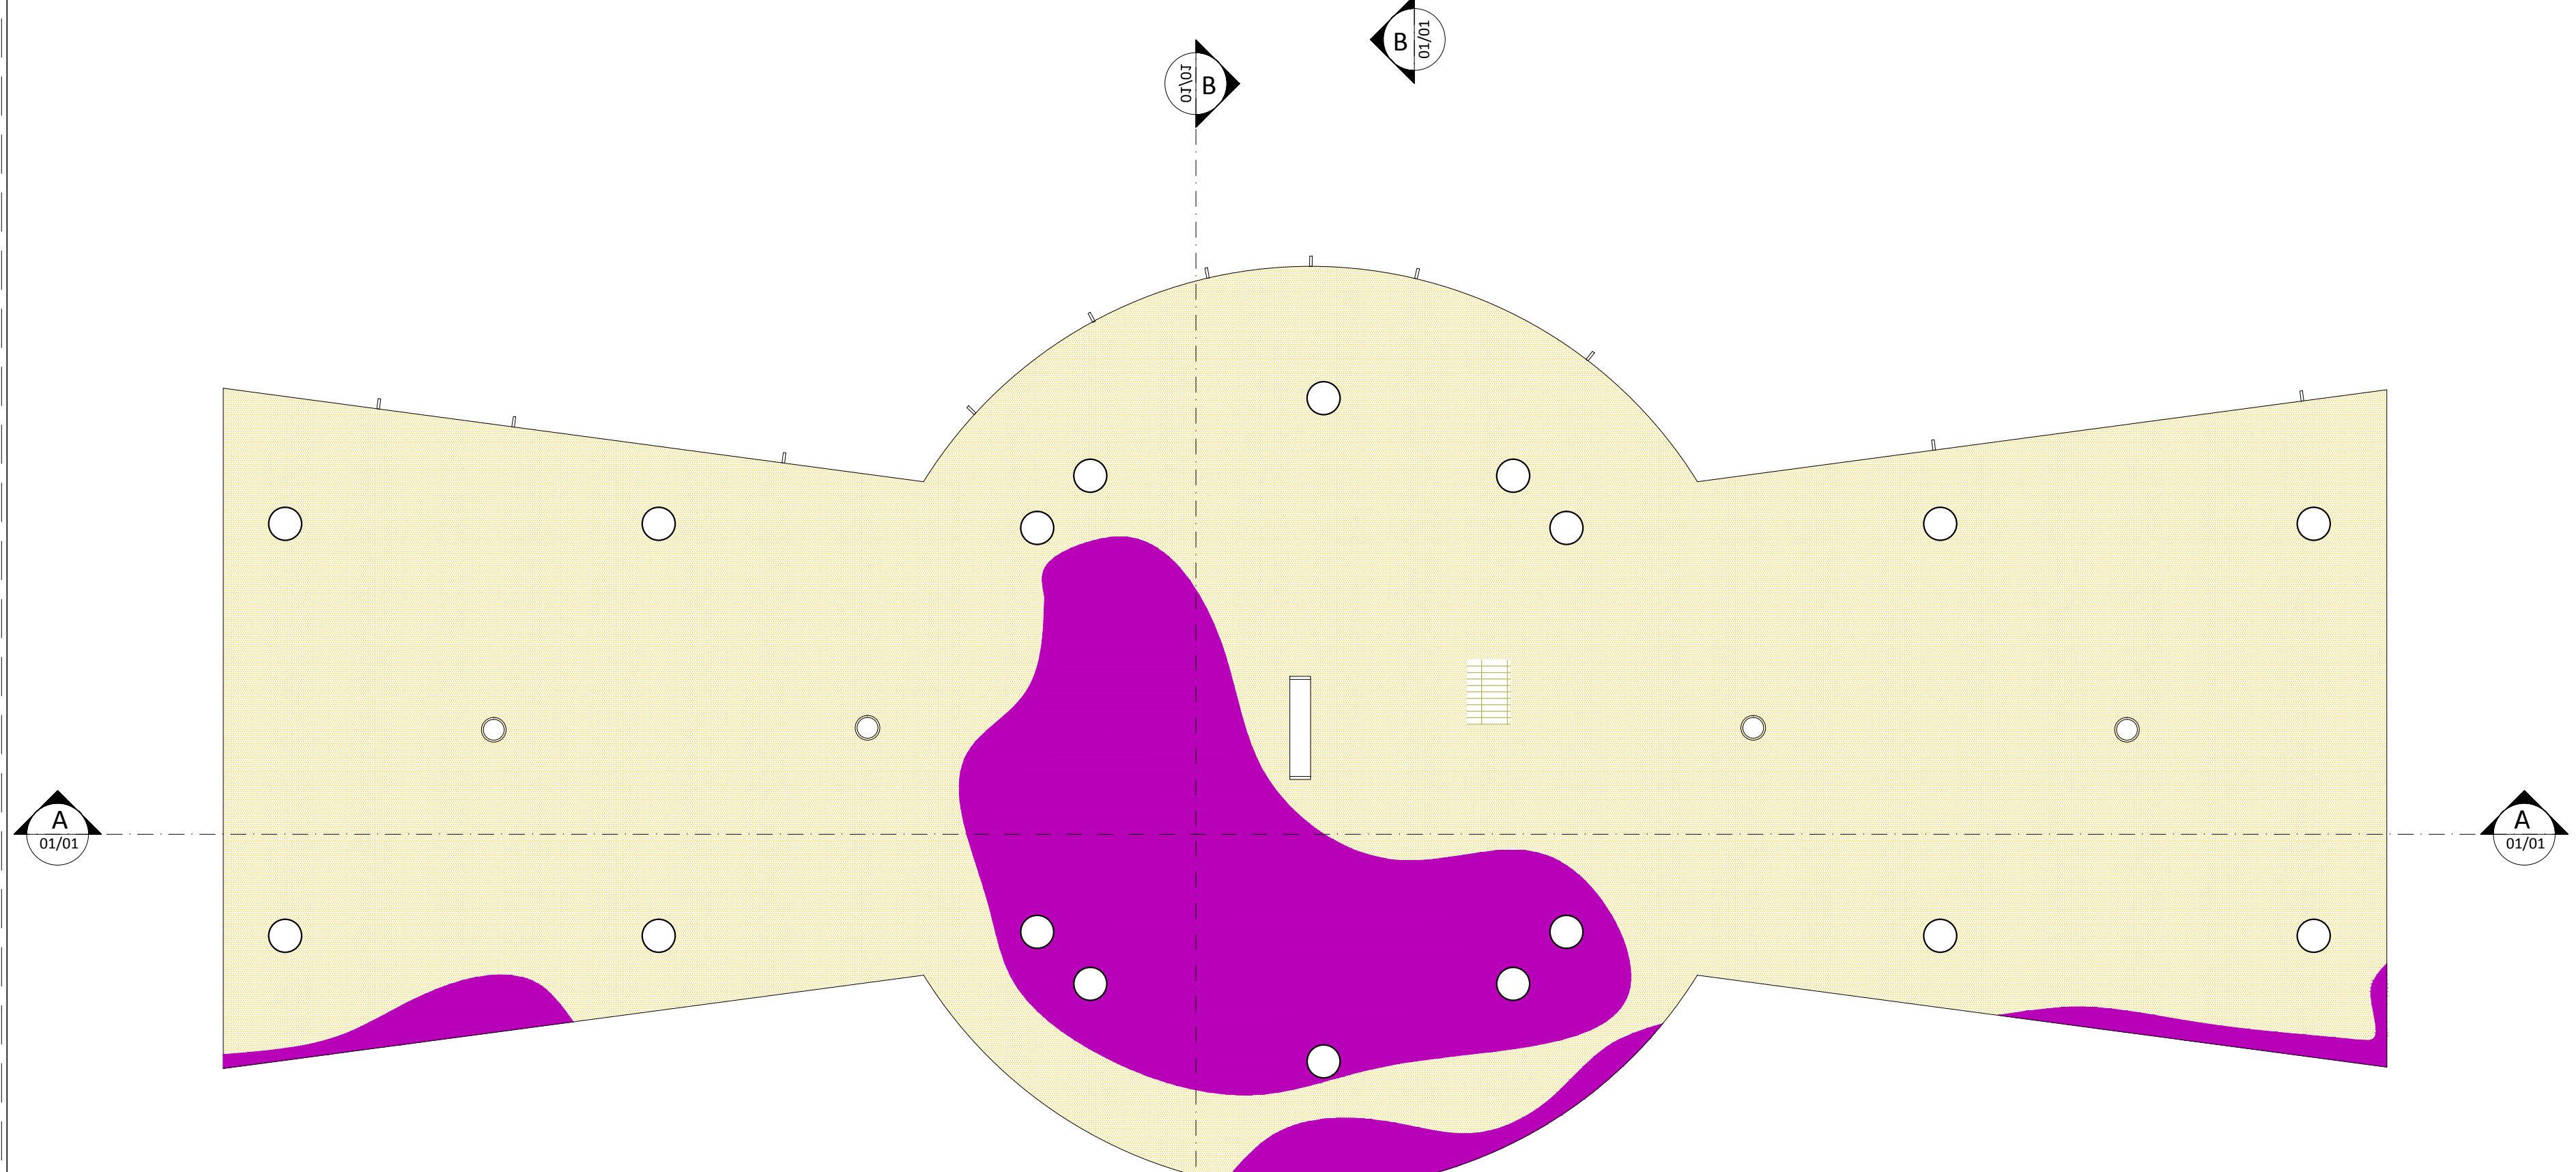


PLANTA DO TETO  
FONTE ERNESTINA GUEDES  
ESCALA 1/50

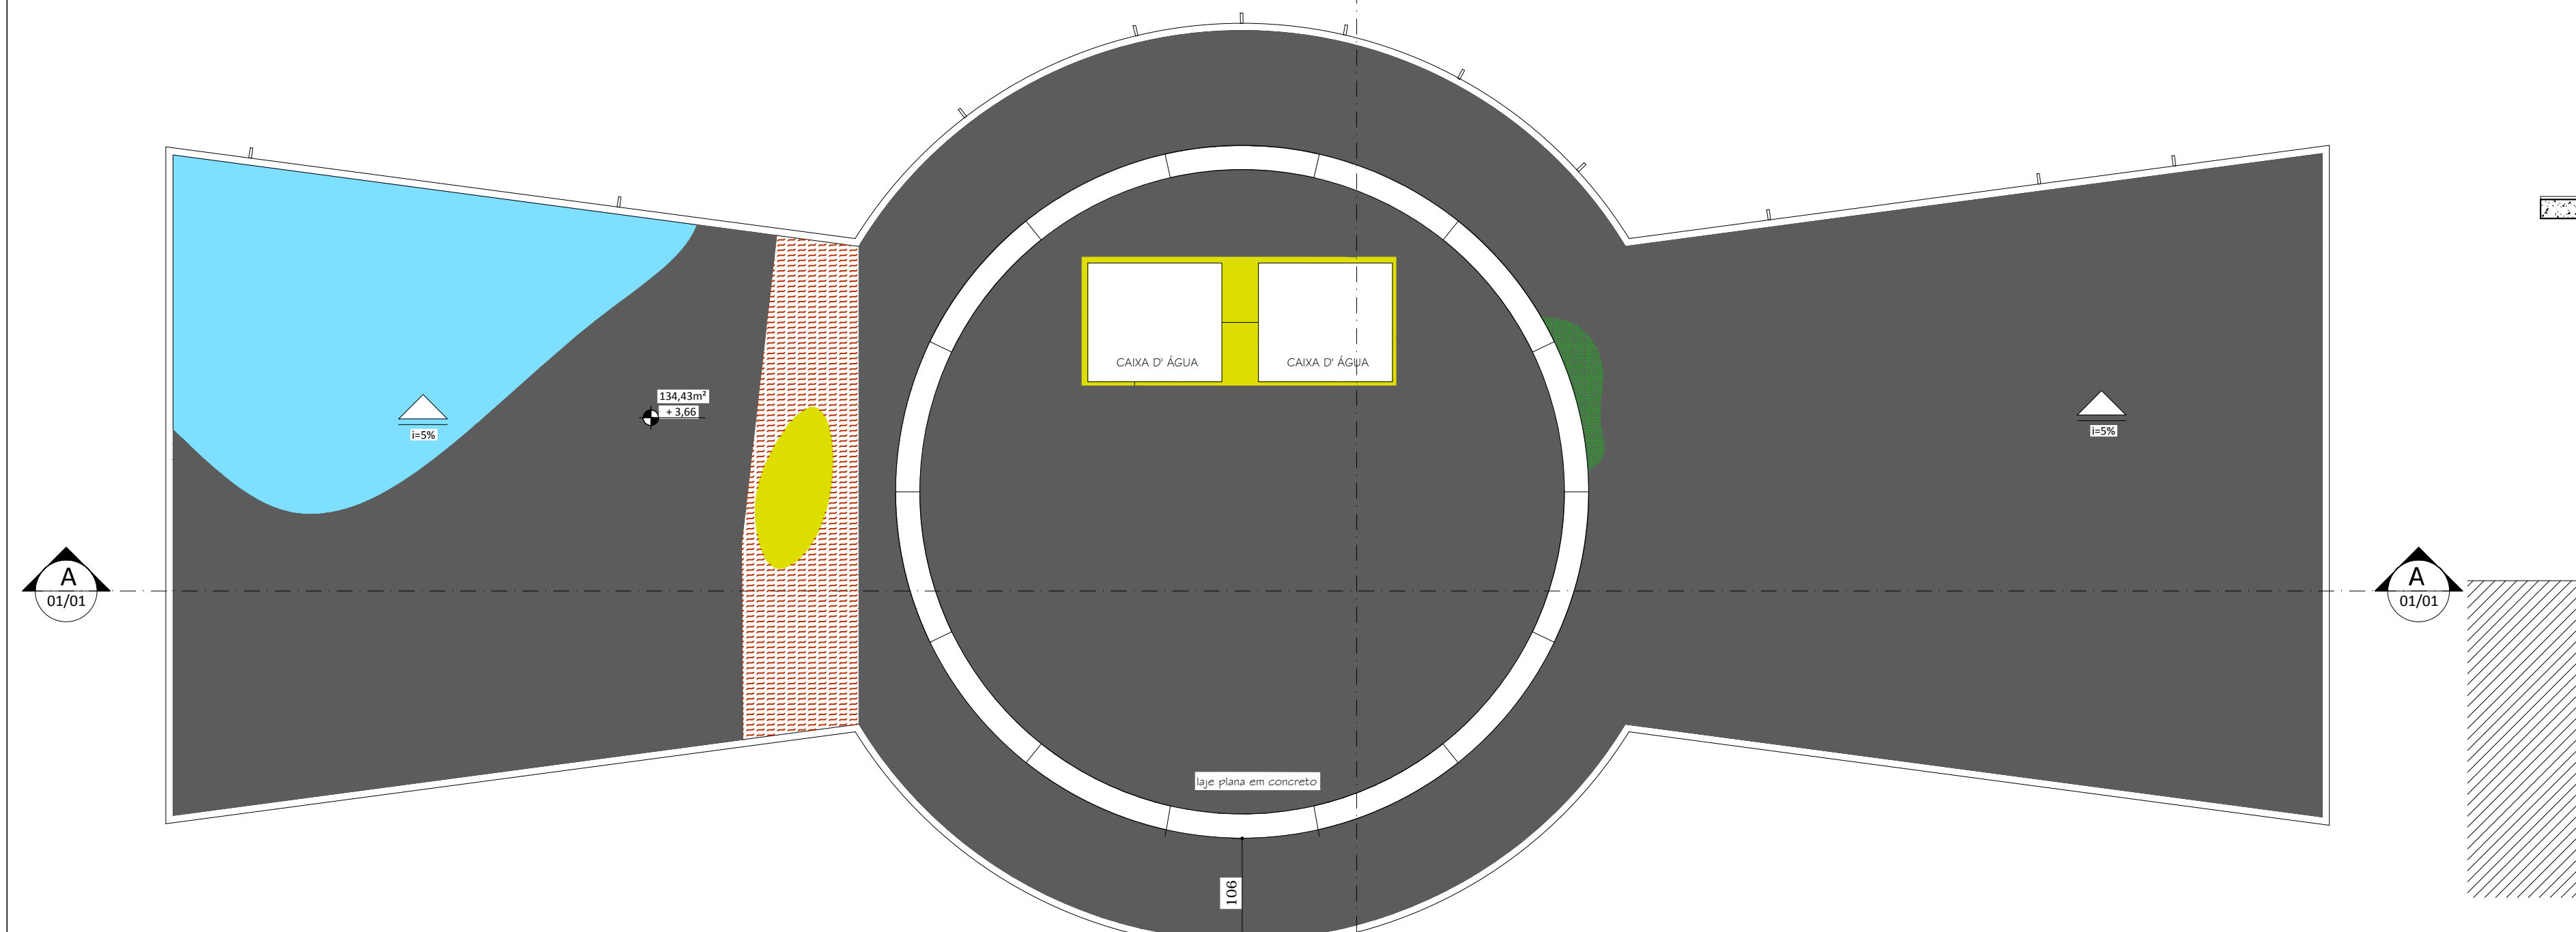


PLANTA DA COBERTURA  
FONTE ERNESTINA GUEDES  
ESCALA 1/50

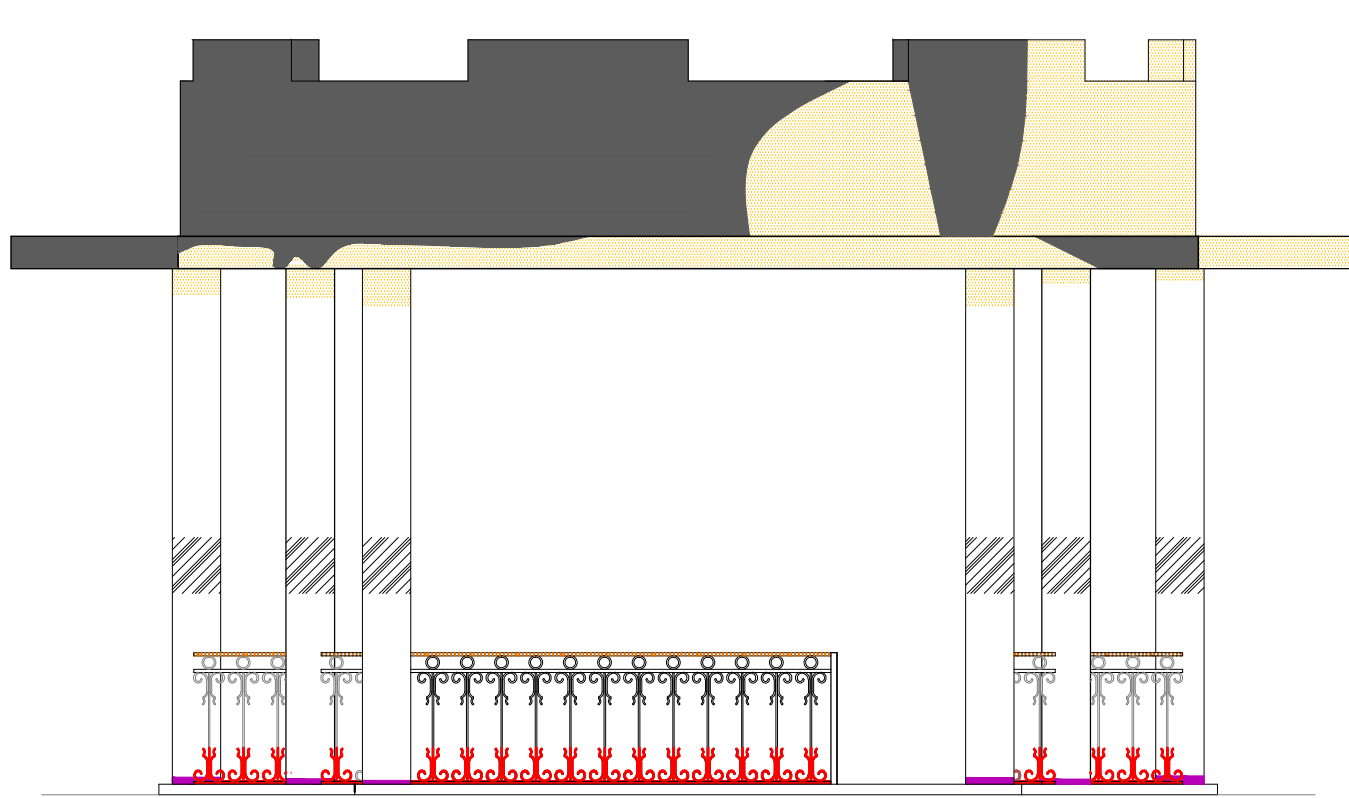


FACHADA LATERAL DIREITA  
ESCALA 1/50

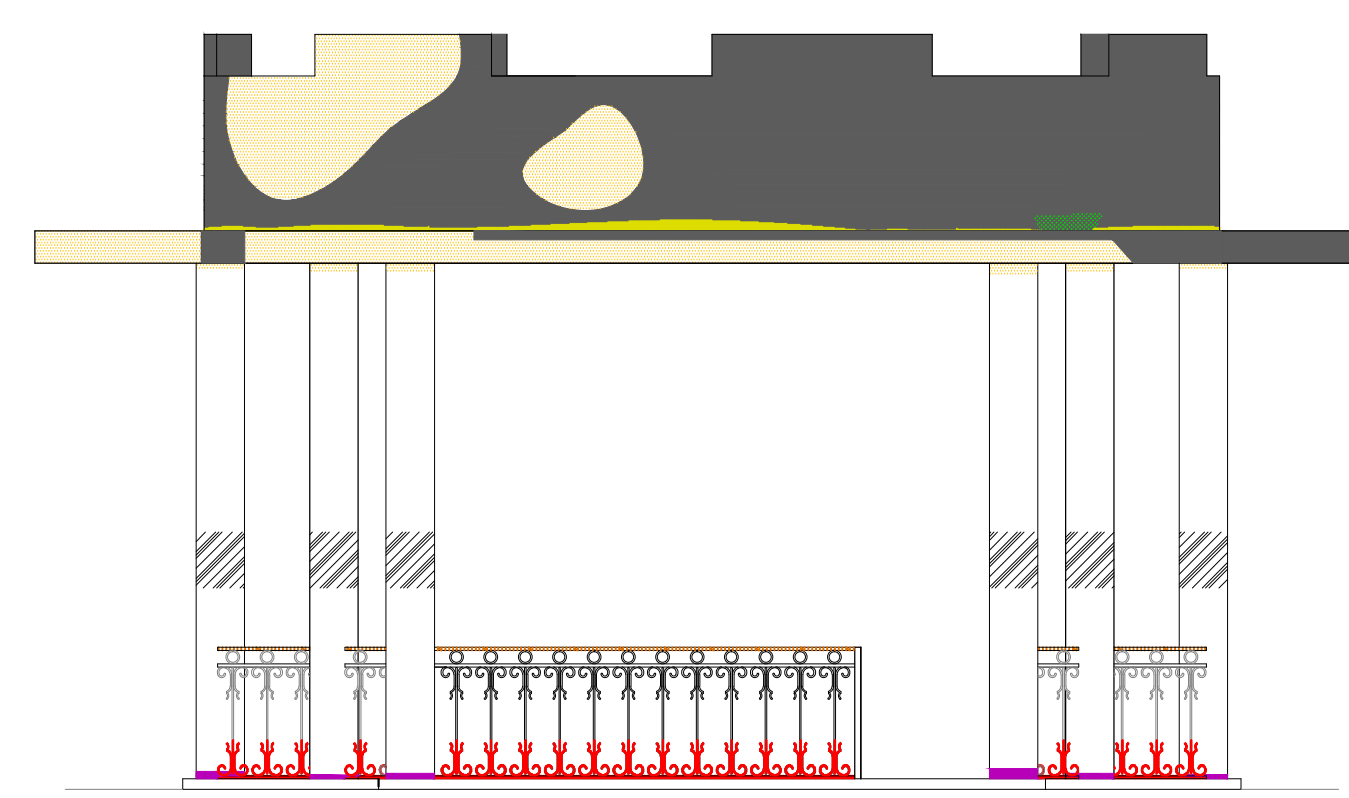


FACHADA LATERAL ESQUERDA  
ESCALA 1/50

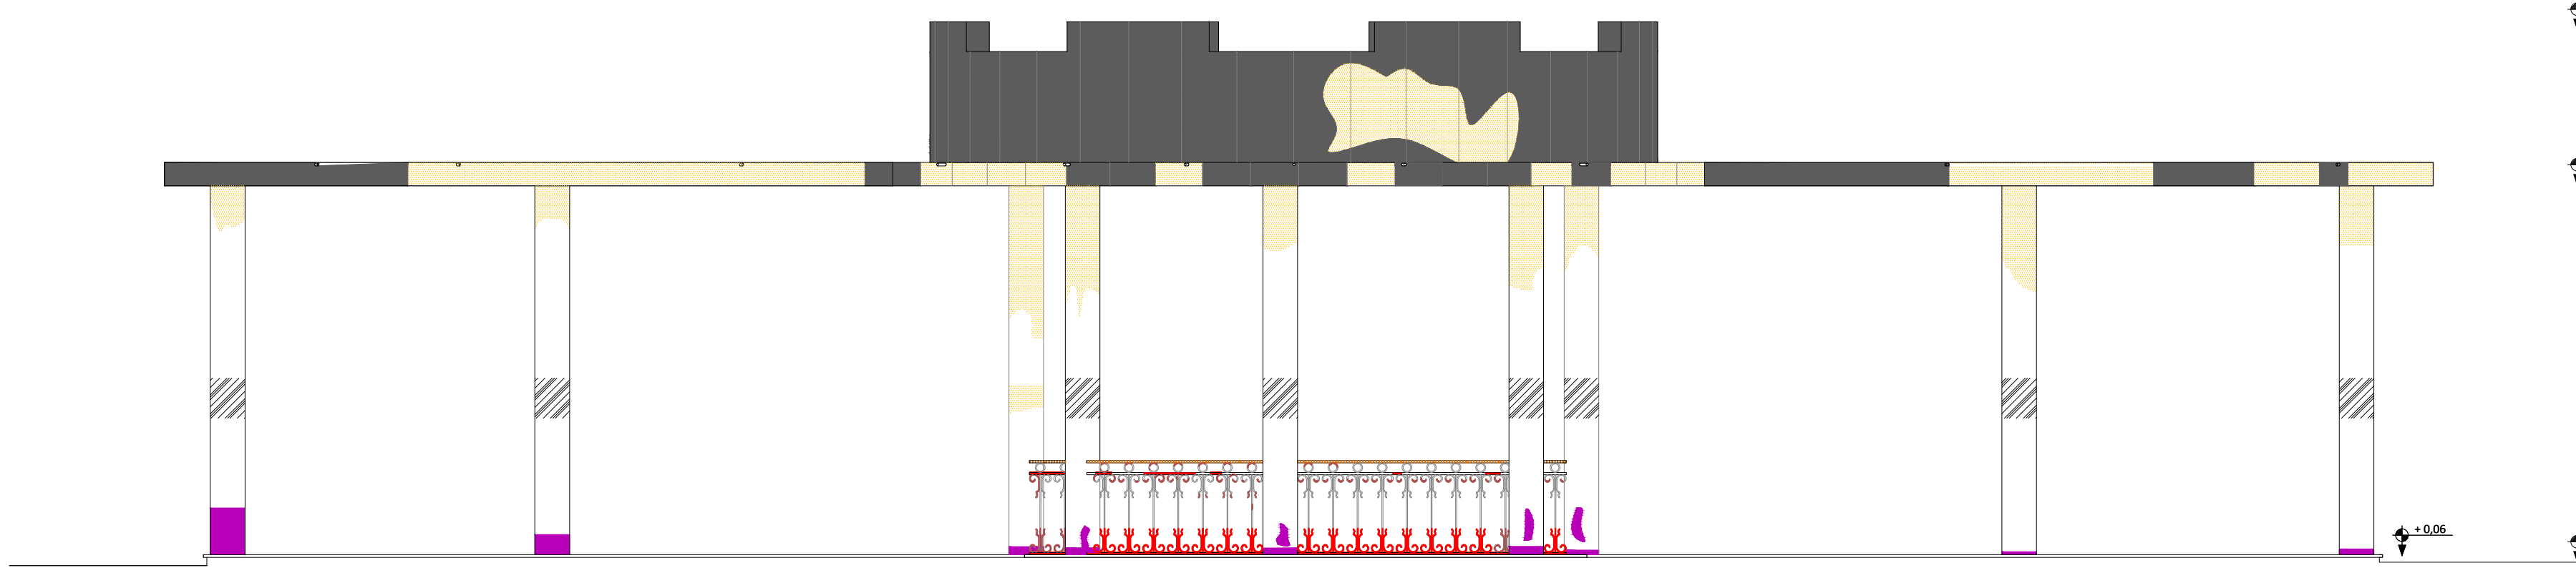


FACHADA FRONTAL  
ESCALA 1/50

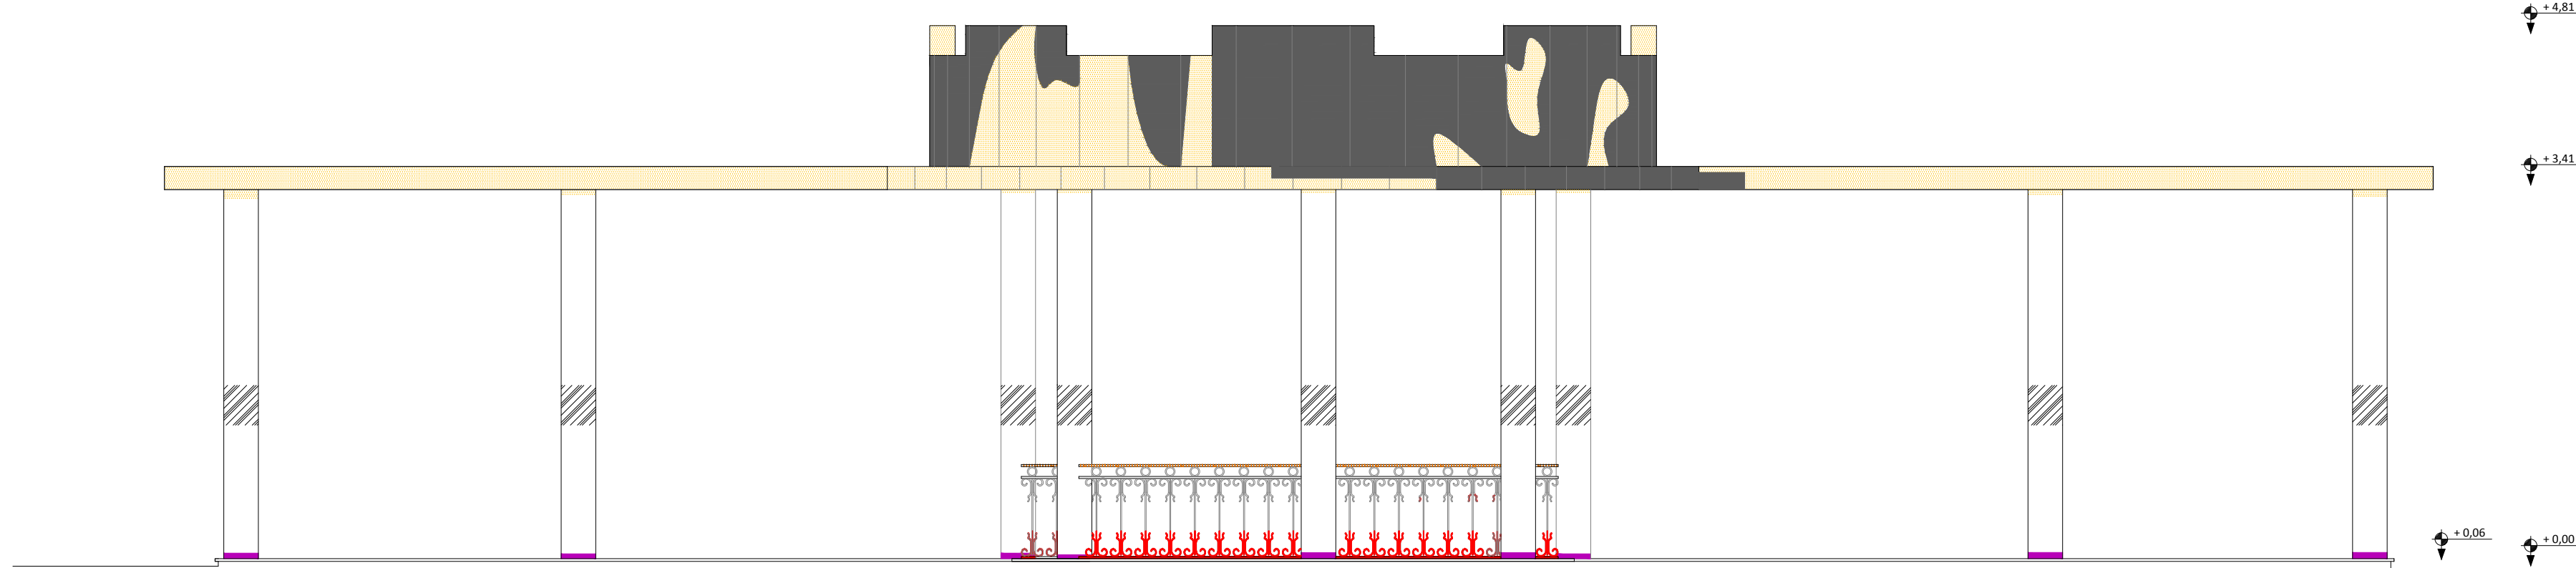

FACHADA POSTERIOR  
(VOLTA PARA A LAGOA)  
ESCALA 1/50

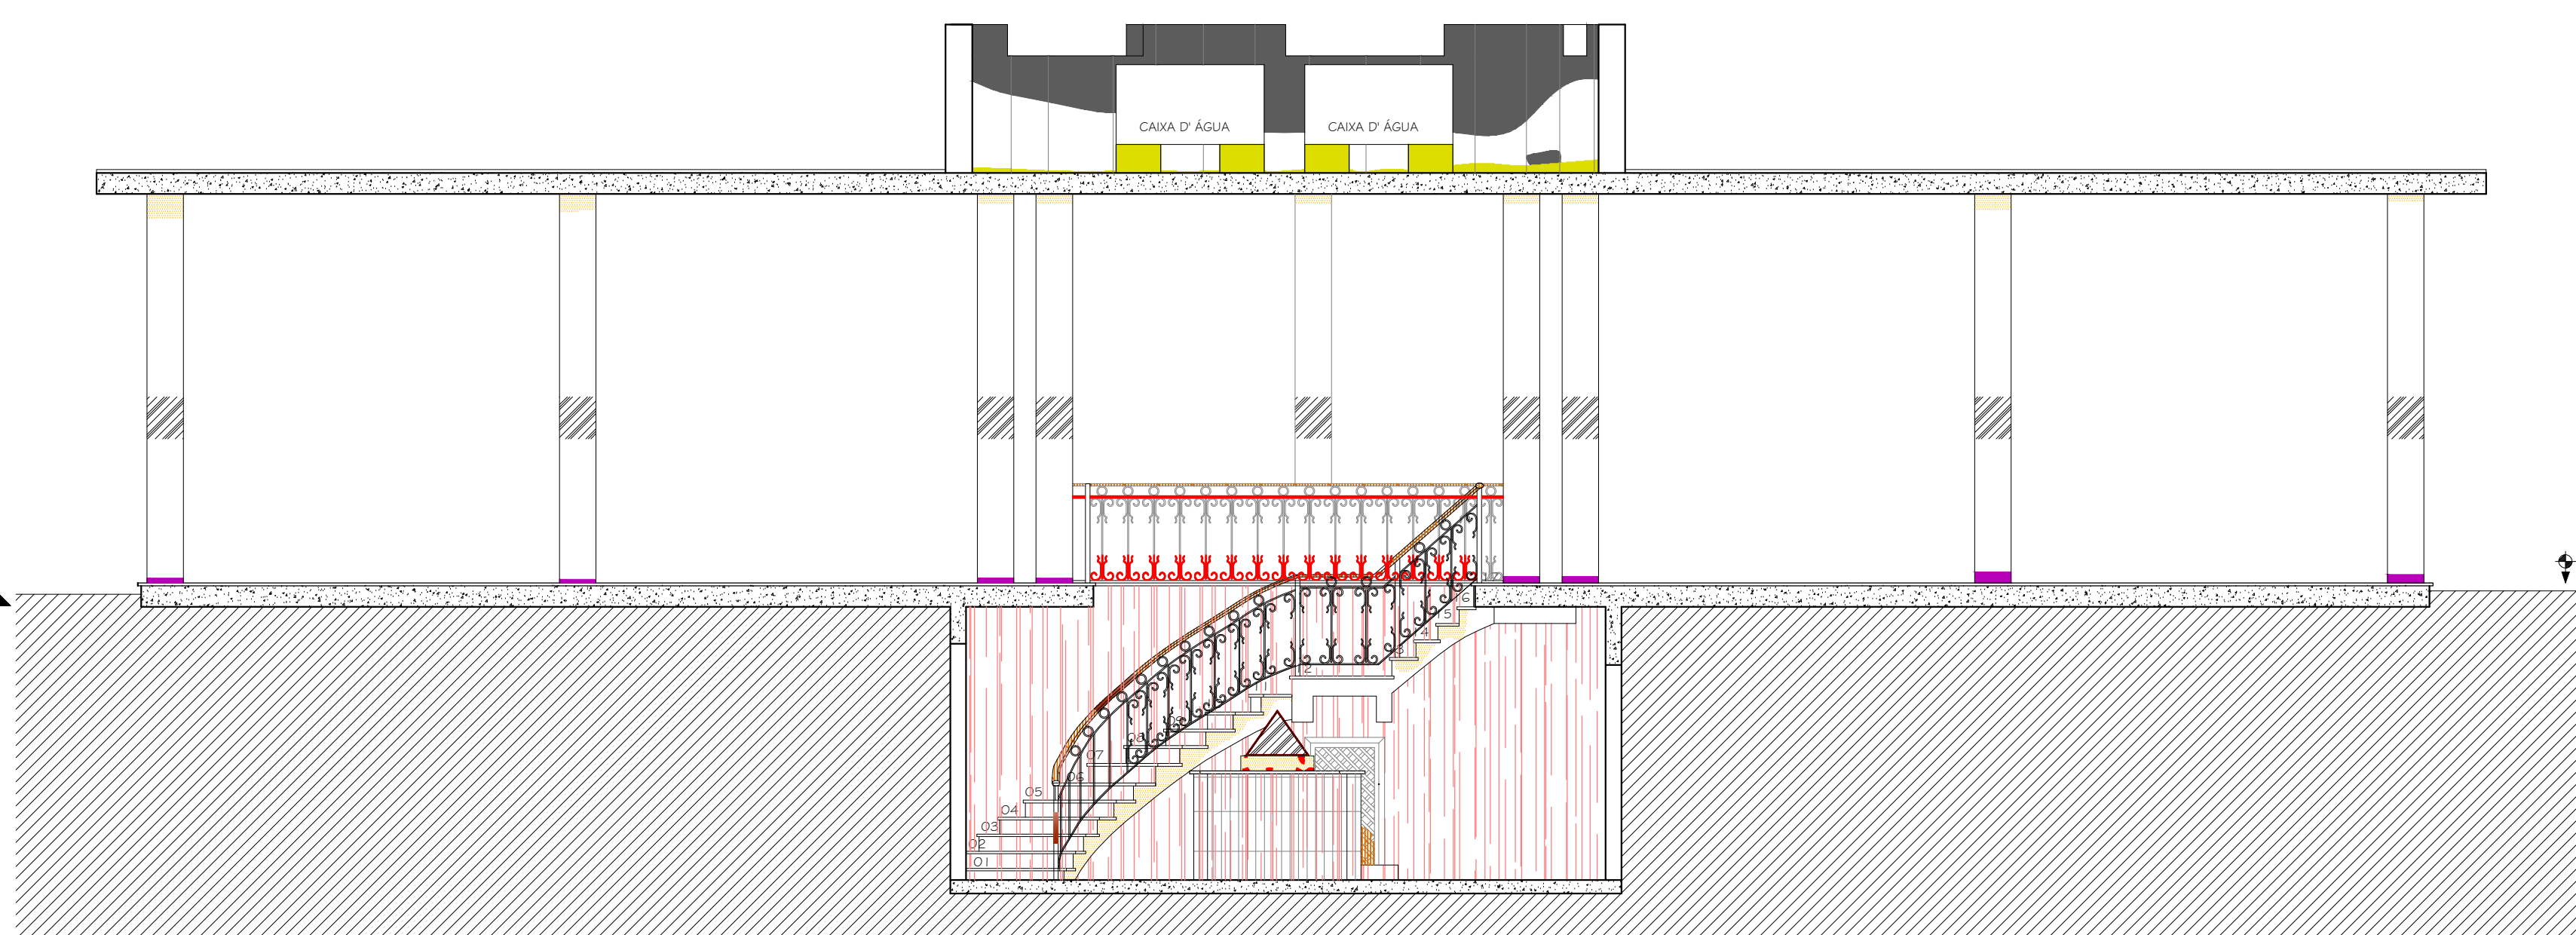

CORTE AA  
ESCALA 1/50

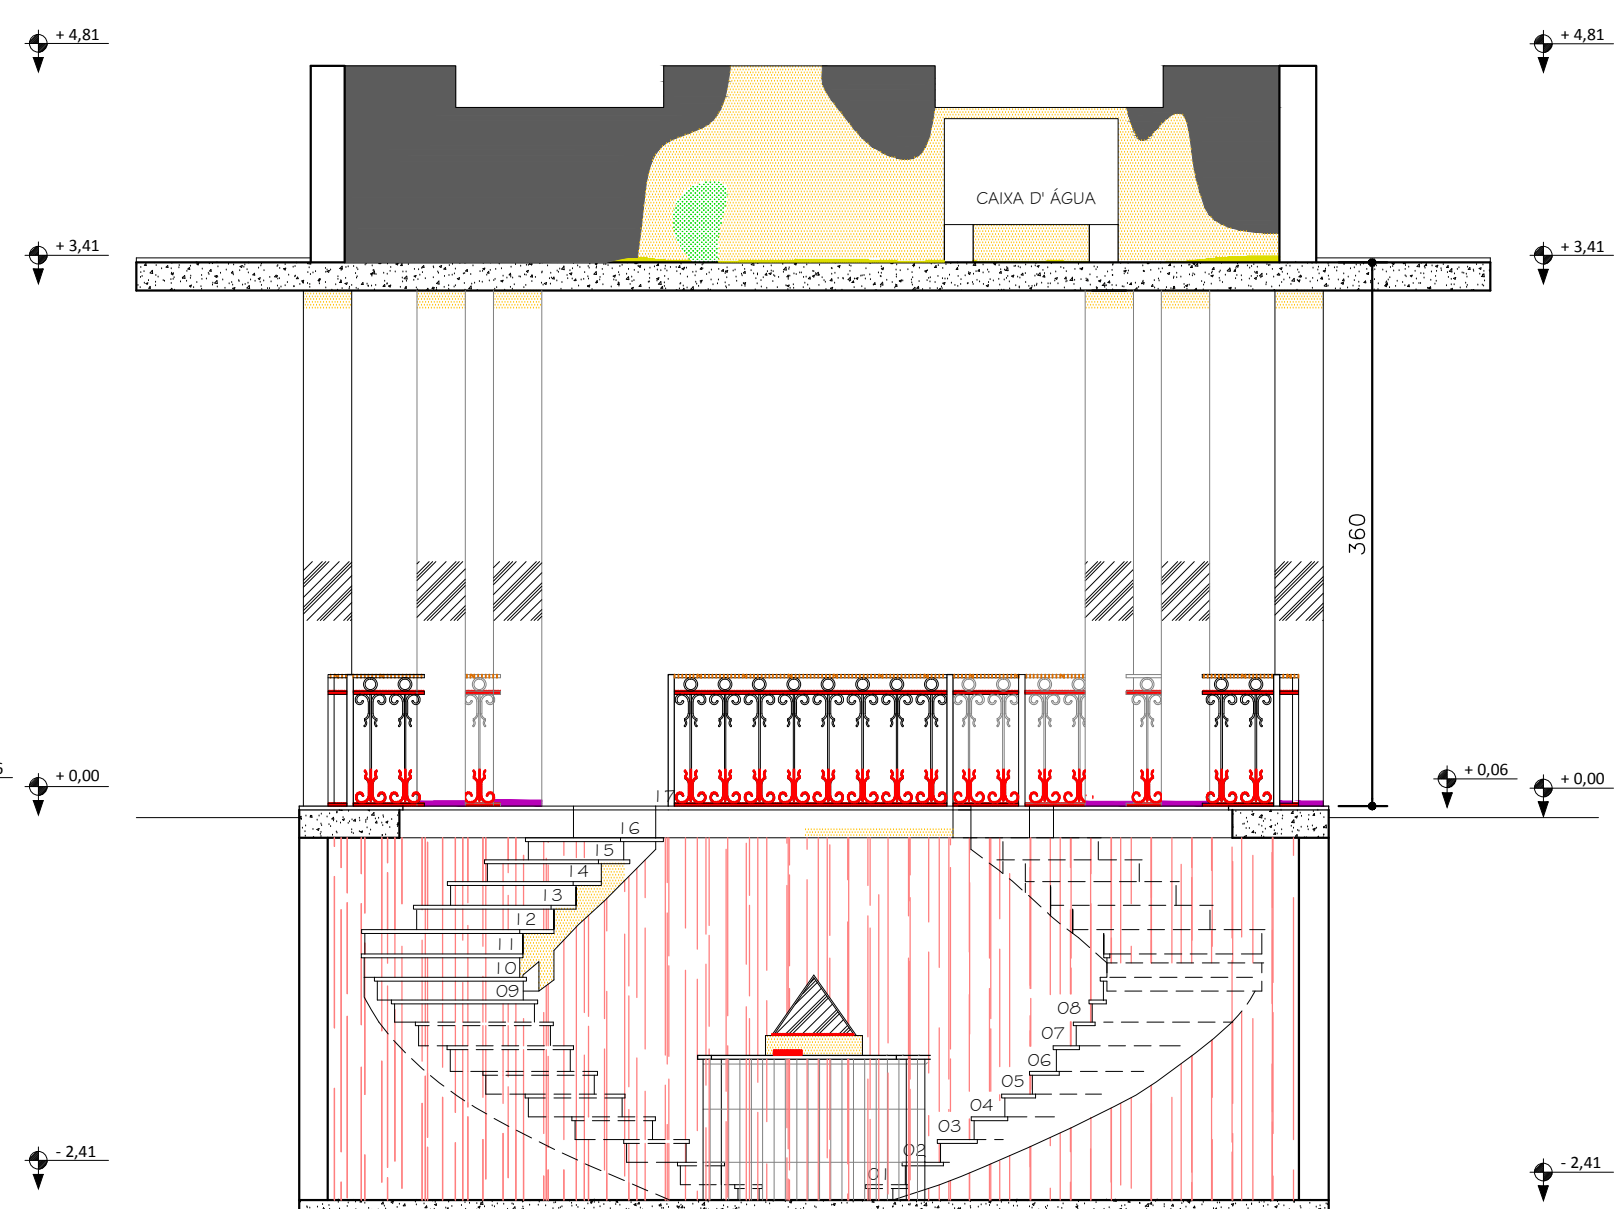

CORTE BB  
ESCALA 1/50

MAPEAMENTO DE DANOS		
LEGENDA		
HACHURA	PATOLOGIAS / DRESCIÇÃO	DIAGNÓSTICOS
	Crescimento de vegetação	Presença de umidade e ausência de manutenção
	Patina Biológica	Intepéres, presença de umidade, depósito e concentração de matéria orgânica na superfície degradada
	Desgaste / Irregularidade da camada pictórica e presença de sujidade	Intepéres, presença de umidade, ausência de manutenção e medidas preventivas
	Desprendimento superficial da camada de reboco e/ou pintura	Intepéres, incidência solar, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e/ou preventiva e problema de aderência da tinta ao reboco
	Pecas de madeira quebradas, apodrecidas ou deslocadas	Ausência de manutenção, intemperes, presença de umidade e ausência de impermeabilizante
	Acúmulo de sujidade / manchas negras nas telhas	Intepéres e falta de manutenção preventiva
	Manchas de umidade	Falhas na vedação de telhas, capilarização da água no embasamento, ausência de reparos regulares (repintura e limpeza de superfície)
	Manchas negras generalizada com perda integral da camada de pintura e eventual, presença de limo.	Sujidade acumulada por ação de intemperes, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e medidas preventivas
	Sujidade superficiais aderidas	Ausência de procedimentos regulares de limpeza
	Ressecamento madeira e/ou descolamento da camada pictórica da madeira	Intepéres, incidência solar, perda de umidade, desgaste de natureza abrasivo
	Desgaste por abrasão	Desgaste provocado por atrito ou raspagem
	Irregularidades do piso	Intervenções inadequadas ou recalque do terreno
	Oxidação de peças metálicas	Ação da umidade, ausência de camada antiferrugínosa
	Acúmulo de águas	Entupimento de calhas e condutores, irregularidade do piso, má vedação, ausência ou ineficiência do ponto de saída (rato) da água de lavagem, da chuva e/ou da fonte.
	Perda da camada do reboco e exposição da armadura	